



## MGR 4000 CAMPO

### Manual do Usuário

*Versão 3.05A*

*Rev. 06-07-24*



# ÍNDICE

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>6</b>
<b>2. DESCRIÇÃO GERAL</b>	<b>7</b>
2.1. Antes de desembalar sua MGR 4000 Campo	7
2.2. Inspeção da embalagem	7
2.3. Desembalando a MGR 4000 Campo	7
2.4. Conteúdo da embalagem - Balança com Barras	7
2.5. Conteúdo da embalagem - Balança com Kit	8
2.5.1. Balança com barras de pesagem	8
2.5.2. Balança com kit de conversão	8
2.6. Características	9
2.7. Recomendações importantes	9
<b>3. CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO</b>	<b>11</b>
3.1. Gabinete	11
3.2. Barras de pesagem	11
3.2.1. Barra Standard (fechada)	11
3.2.2. Barra Aberta	11
3.3. Capacidades disponíveis	11
3.4. Kits de conversão eletromecânica	12
3.5. Detalhes do painel	12
3.6. Detalhes do teclado	13
3.7. Impressores - (Opcional)	14
3.7.1. Fujitsu FTP-628WSL120#20	14
3.7.1.1. Jumpers	14
3.7.2. Fujitsu FTP-62HWSL 001#11	15
<b>4. INSTALAÇÃO</b>	<b>16</b>
4.1. Preparação do local	16
4.1.1. Condições elétricas	16
4.1.2. Condições do local	17
<b>5. EPIs NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO</b>	<b>18</b>
5.1. EPIs	18
5.2. Por que utilizar os EPIs ?	18
<b>6. CUIDADOS</b>	<b>19</b>
<b>7. PROGRAMANDO A BALANÇA</b>	<b>21</b>
7.1. Identificação dos parâmetros	21
7.2. Funções das teclas - Modo de Programação	21
7.3. Entrando na programação	21
7.3.1. Versão gado e/ou suíno	21
7.3.2. Versão Kit de conversão	24
7.3.3. Programação de data e hora	25
7.3.4. Tecla Retorna na operação	25
<b>8. OPERANDO A BALANÇA</b>	<b>26</b>
8.1. Iniciando a primeira pesagem	26
8.2. Pesando o primeiro animal	26
8.3. Pesagem em sequência	27
8.4. Programação da apartação	27
8.4.1. Interpretação dos valores da apartação	27
8.4.2. Condições da apartação	27
8.4.3. Procedimento de programação	28
8.4.3.1. Realizando pesagens	28
8.5. Manipulação das pesagens	28
8.5.1. Procedimento de exportação dos registros	28
8.5.2. Lendo as informações do pen drive	29
8.5.3. Realizando a limpeza dos registros na balança	29
8.6. Economia de energia	29

# ÍNDICE

<b>9. LIGAÇÃO À ACESSÓRIOS.....</b>	<b>30</b>
9.1. Comunicação bluetooth.....	30
9.2. Configurando os leitores de brinco .....	30
9.2.1. Configuração AllFlex.....	30
9.2.2. Configuração Tru-Test.....	34
9.2.3. Configuração AnimalTag.....	38
9.3. Configuração Celular (Android e IOS).....	39
9.3.1. Iniciar Pesagem.....	40
9.3.2. Relatórios .....	42
9.3.2.1. Apartação .....	43
9.3.2.2. Ver relatório completo .....	43
9.3.2.3. Total e média .....	43
9.3.2.4. Detalhado .....	44
9.3.2.5. Compartilhar .....	44
9.3.2.6. Tabela de relatório sem uso de leitor Bluetooth e leitor Serial .....	44
9.3.3.1. Tabela de Relatório com uso de leitor Bluetooth e sem leitor Serial.....	45
9.3.3.2. Tabela de Relatório sem uso de leitor Bluetooth e com leitor Serial.....	45
9.3.3.3. Tabela de Relatório com uso de leitor Bluetooth e com leitor Serial .....	45
9.3.3. Ajuda .....	45
9.4. Procedimento para configurar a conexão Bluetooth.....	47
9.4.1. Configuração Bluetooth para leitores de brinco.....	47
9.4.2. Configuração Bluetooth para computadores e celulares.....	47
9.5. Protocolo de Comunicação para dispositivos.....	48
9.5.1. Protocolo peso bruto e apartação .....	48
9.5.2. Protocolo com peso líquido e apartação .....	48
9.5.3. Protocolo com o uso de um leitor (bluetooth ou serial), peso bruto e apartação.....	48
9.5.4. Protocolo com o uso de um leitor, peso líquido e apartação.....	49
9.5.5. Protocolo com dois leitores (um Bluetooth e outro serial ou dois Bluetooth), peso bruto e apartação .....	49
9.5.6. Protocolo com dois leitores (um Bluetooth e outro serial ou dois Bluetooth), peso líquido e apartação .....	49
9.5.7. Protocolo data, hora, peso bruto e apartação .....	50
9.5.8. Protocolo com peso líquido e apartação .....	50
9.5.9. Protocolo com data, hora, o uso de um leitor (Bluetooth ou serial), peso bruto e apartação.....	51
9.5.10. Protocolo com data, hora, uso de um leitor (Bluetooth ou serial), peso líquido e apartação .....	51
9.5.11. Protocolo com dois leitores (um Bluetooth e outro serial ou dois Bluetooth), peso bruto e apartação .....	52
9.5.12. Protocolo com data, hora, uso de dois leitores (um Bluetooth e outro serial ou dois Bluetooth), peso líquido e apartação .....	52
9.6. Impressora Fujitsu .....	53
<b>10. MGR LINK.....</b>	<b>54</b>
10.1. Conectando e configurando a balança ao computador .....	54
10.2. Pesagem remota.....	55
<b>11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....</b>	<b>56</b>
11.1. Dimensões.....	56
11.1.1. Terminal de pesagem .....	56
11.1.2. Barras de pesagem.....	56
11.1.2.1. Barra Standard .....	56
11.1.2.2. Barra Aberta .....	57
11.1.3. Embalagem.....	58
11.2. Peso do produto.....	58
11.3. Alimentação elétrica .....	59

11.3.1. Fonte de alimentação .....	59
11.3.2. Bateria interna .....	59
11.3.3. Bateria externa .....	59
11.3.4. Acendedor de cigarro automotivo .....	60
11.4. Kit de conversão eletromecânica .....	60
11.5. Características metrológicas.....	60
11.5.1. Ensaio de compatibilidade eletromagnética .....	60
11.5.2. Climático.....	60
11.5.3. Metrológico .....	60
<b>12. ANTES DE CHAMAR A TOLEDO DO BRASIL .....</b>	<b>61</b>
<b>13. VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS .....</b>	<b>62</b>
<b>14. PESOS-PADRÃO E ACESSÓRIOS .....</b>	<b>64</b>
<b>15. PEÇAS ORIGINAIS RECOMENDADAS .....</b>	<b>65</b>
<b>16. ARQUITETURAS PRINCIPAIS .....</b>	<b>66</b>
<b>17. TERMO DE GARANTIA.....</b>	<b>69</b>
<b>18. SUPORTE PARA CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO .....</b>	<b>70</b>
<b>19. GLOSSÁRIO .....</b>	<b>71</b>
<b>20. CONSIDERAÇÕES GERAIS .....</b>	<b>72</b>
<b>21. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....</b>	<b>73</b>

# 1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Você está recebendo sua balança Modelo MGR 4000 Campo, mais um produto com a qualidade e tecnologia Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda., destinado a pesagem de animais, como gado, suínos e outros. Auxilia na tomada de decisões rápidas e corretas no manejo de seu rebanho.

Para usufruir ao máximo de todos os recursos disponíveis e para um melhor desempenho da MGR 4000 Campo durante as operações, sugerimos a leitura deste manual. Nos capítulos seguintes você encontrará informações técnicas sobre programação e operação e recomendações importantes. Para esclarecimentos de dúvidas ou informações adicionais, queira contatar a Assistência Técnica na filial Toledo do Brasil mais próxima de seu estabelecimento, cujos endereços estão no final deste manual.

Para esclarecimentos sobre treinamento técnico, consulte a Toledo do Brasil no seguinte endereço:

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.  
CENTRO DE TREINAMENTO TÉCNICO  
Rua Manoel Cremonesi, 01 - Alves Dias  
CEP 09851-330 - São Bernardo do Campo - SP  
Telefone: 55 (11) 4356-9000  
Fax: 55 (11) 4356-9465  
Suporte Técnico: (11) 4356-9009 (Custo de uma ligação local)  
E-mail: suporte.tecnico@toledobrasil.com  
Site: www.toledobrasil.com

Sua satisfação é da maior importância para todos nós da Toledo do Brasil que trabalhamos para lhe proporcionar os melhores produtos de pesagem do Brasil. No entanto, quaisquer sugestões para melhoria serão bem-vindas.

Desejamos a você muitos anos de uso da balança Modelo MGR 4000 Campo.

Atenciosamente,



**Karina Saraiva Dametto**  
Analista de Produto

## ATENÇÃO !

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda, em conformidade com as exigências do Inmetro, informa: Balanças destinadas ao uso geral.

Conforme Portaria Inmetro nº 366, de 8 de setembro de 2021, o item 2.3.1, informa que a colocação em uso de instrumento de medição será comunicada pelo proprietário, imediatamente, ao Órgão Metrológico executor da primeira verificação periódica, constando desta comunicação a designação do proprietário, local e data de instalação.

Para obter maiores informações desta medida e dados do Órgão Metrológico de sua região, consulte o seguinte site: [www.inmetro.gov.br/metlegal/rnml.asp](http://www.inmetro.gov.br/metlegal/rnml.asp).

# 2. DESCRIÇÃO GERAL

## 2.1. Antes de desembalar sua MGR 4000 Campo

Antes de instalar ou ligar sua balança MGR 4000 Campo, leia atentamente as informações contidas neste manual.

Para que a balança MGR 4000 Campo conserve suas características iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo, é fundamental que as instruções e procedimentos aqui descritos sejam efetuados periodicamente em frequência a ser determinada pelos responsáveis pela manutenção de acordo com o uso e as condições de seu ambiente de trabalho. Nossa recomendação é a frequência mensal para execução destes procedimentos.



Se as instruções não forem observadas, poderão ocorrer danos ao equipamento, pelos quais a Toledo do Brasil não se responsabilizará.

## 2.2. Inspeção da embalagem



Verificar se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao responsável, a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

## 2.3. Desembalando a MGR 4000 Campo



Leve o equipamento embalado o mais próximo possível do local de instalação;



Recicle a embalagem.



Cuidado ao “despregar as madeira” para não se machucar com os pregos e farpas de madeira. Tome cuidado também para não danificar o seu equipamento ao desembalar a balança. Consulte também o “EPIs NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO”.

## 2.4. Conteúdo da embalagem - Balança com Barras

Depois de retirar a balança da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

- 1) Barras MGR 4000 Campo;
- 2) Terminal de pesagem;
- 3) Adaptador de força;
- 4) Guia Rápido;
- 5) Carta ao cliente;
- 6) Avaliação de satisfação.

<b>Barras MGR 4000 Campo</b>	<b>Terminal de Pesagem</b>	<b>Adaptador de Força</b>
<b>Guia Rápido</b>	<b>Carta ao Cliente</b>	<b>Avaliação de Satisfação</b>

## 2.5. Conteúdo da embalagem - Balança com Kit

Depois de retirar a balança da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

- 1) Kit de conversão;
- 2) Terminal de pesagem;
- 3) Adaptador de força;
- 4) Guia Rápido;
- 5) Carta ao cliente;
- 6) Avaliação de satisfação.

1		2		3	
<b>Kit de Conversão</b>		<b>Terminal de Pesagem</b>		<b>Adaptador de Força</b>	
4		5		6	
<b>Guia Rápido</b>		<b>Carta ao Cliente</b>		<b>Avaliação de Satisfação</b>	

 **ATENÇÃO** A partir da versão 3.05A do MGR4000 Campo, não irá mais usar kit de conversão.

### 2.5.1. Balança com barras de pesagem



### 2.5.2. Balança com kit de conversão



## 2.6. Características

- Gabinete compacto em plástico ABS;
- Bateria interna;
- Alta velocidade de pesagem;
- Grau de proteção: IP65;
- Display de cristal líquido com backlight;
- Filtro digital configurável;
- Indicação luminosa de Zero, líquido, estabilidade e faixas de operação;
- Teclado composto por 10 teclas de contato momentâneo;
- Fonte de alimentação full range;
- Diversas capacidades de pesagem utilizando os kits de conversão;
- Reconhecimento automático das barras de pesagem ou kits de conversão;
- Interface de comunicação Serial RS-232, Bluetooth (opcional) e USB.



A partir da versão 3.05A do MGR4000 Campo, irá apenas um kit de conversão.


## 2.7. Recomendações importantes

A balança MGR 4000 Campo necessita de cuidados na instalação e uso, para segurança do operador e da própria balança, como recomendamos abaixo:


Use-a seguindo sempre as instruções deste manual.

	Nunca use ou instale sua balança em ÁREAS CLASSIFICADAS COMO PERIGOSAS devido a combustíveis ou atmosfera explosiva. Em casos específicos, consulte a Engenharia de Soluções da Toledo do Brasil.
--	---

- Não ligue a balança se o cabo do adaptador de força estiver danificado;

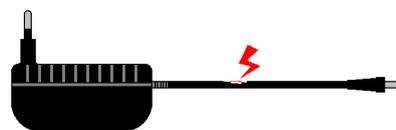

- Mantenha os cabos longe de superfícies quentes;
- Certifique-se de que os cabos das barras não estejam esmagados ou prensados pelo gradil;
- Desligue sempre o adaptador de força da tomada antes de um serviço de manutenção e limpeza;
- Nunca desconecte a balança da tomada puxando-a pelo fio, desligue-a sempre puxando o corpo do adaptador de força;

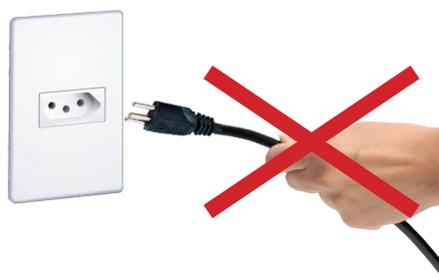

	Em hipótese alguma solde as barras de aço no tronco em que a balança será utilizada. A solda da barra no tronco trará problemas na precisão da pesagem da balança.
--	--



- Não rompa o lacre, nem abra sua balança. Nunca adultere qualquer componente e nem realize ajustes ou consertos sem o devido conhecimento. Além de pôr em risco o funcionamento e perder a garantia, você poderá sofrer multa e ter a interdição do equipamento pelo Ipem (Instituto de Pesos e Medidas) de seu Estado;
- Caso ocorra algum problema na balança, chame a Assistência Técnica da Toledo do Brasil. Os endereços e telefones estão no final deste manual. Se necessário, você poderá ser treinado no Centro de Treinamento da Toledo do Brasil, o que o habilitará a executar aferição e serviços de prevenção de falhas, além de prepará-lo para usufruir com mais facilidade dos diversos recursos que a balança possui;
- Nunca utilize objetos para acionar as teclas. O acionamento deverá ser sempre com os dedos;



- Manchas mais difíceis poderão ser removidas com auxílio de pano levemente umedecido em água e sabão neutro;
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza de seu terminal.



**ATENÇÃO** O lacre é obrigatório e o seu rompimento por pessoas não qualificadas e não autorizadas pela Toledo do Brasil, implicará na perda de garantia.

# 3. CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO

A balança MGR 4000 Campo é versátil, portátil, fácil de instalar e utilizar. Projetada para pesagem de animais, como gado, suínos, ovinos, caprinos e outros. O terminal é constituído por um gabinete em plástico ABS, display LCD numérico com barras gráficas e teclado composto por seis teclas.

O terminal pode ser interligado a duas barras de pesagem construídas em aço carbono, as quais são montadas adequadamente em conjunto com gradil de pesagem dos animais.

Também pode ser utilizado em conjunto com células de carga tipo "S", formando os kits de conversão de balança mecânica em eletromecânica.



A partir da versão 3.05A do MGR4000 Campo, será utilizado apenas um kit conversor.

## 3.1. Gabinete



## 3.2. Barras de pesagem

### 3.2.1. Barra Standard (fechada)

- Material: Aço carbono SAE 1010/1020;
- Barras conectadas entre si e somente 1 conector circular macho com grau de proteção IP67 para conexão do terminal;
- Acabamento: Pintado de cinza;
- Cabos resistentes para maior segurança.
- Dimensões: 900mm x 84mm x 150mm.



### 3.2.2. Barra Aberta

- Material: Aço carbono SAE 1010/1020;
- Acabamento: Esmalte acrílico martelado prata;
- Grau de proteção: IP68/IP69;
- Cabo blindado trançado;
- Dimensões: 1045mm x 138,4mm x 150mm.



## 3.3. Capacidades disponíveis

Terminal com barras de pesagem para gado:

	FAIXA DE PESAGEM	DIVISÃO
	0 a 499,5 kg	0,5 kg
	500 a 1.999 kg	1 kg
	2.000 a 3.000 kg	2 kg
	3.000 a 5.000 kg	1 kg

Terminal com barras de pesagem para suínos:

	FAIXA DE PESAGEM	DIVISÃO
	500 kg	100 g

TARA MÁXIMA (KG) - GADO E SUÍNOS
500 kg

Terminal com Kit de Conversão: O terminal possuirá diversas capacidades utilizando sistema de pesagem Single Range, conforme tabela abaixo:


CAPACIDADES DISPONÍVEIS		
200 kg x 0,05 kg	1.000 kg x 0,5 kg	4.000 kg x 1 kg
300 kg x 0,1 kg	1.500 kg x 0,5 kg	5.000 kg x 2 kg
450 kg x 0,2 kg	2.000 kg x 0,5 kg	6.000 kg x 2 kg
450 kg x 0,5 kg	2.250 kg x 0,5 kg	7.000 kg x 2 kg
500 kg x 0,1 kg	2.500 kg x 0,5 kg	8.000 kg x 2 kg
500 kg x 0,2 kg	2.500 kg x 1 kg	9.000 kg x 2 kg
900 kg x 0,2 kg	3.000 kg x 1 kg	-
1.000 kg x 0,2 kg	3.500 kg x 1 kg	-

O terminal possui recurso para reconhecimento automático das barras de pesagem e kits de conversão, através dos conectores. Esta identificação será visível pelos sinalizadores luminosos localizados abaixo dos dígitos do display, com sua respectiva legenda no painel do terminal.

### 3.4. Kits de conversão eletromecânica

Permite transformar uma balança mecânica em eletrônica (desde que esteja em bom estado).


- Um terminal pode ser usado para até duas balança mecânicas diferentes e par de barras;
- O terminal reconhece automaticamente qual balança está sendo utilizada;
- As capacidades possíveis vão de 300 kg x 100 g até 10.000 kg x 5 kg;
- Pode ser instalado em praticamente todas as balanças do mercado.

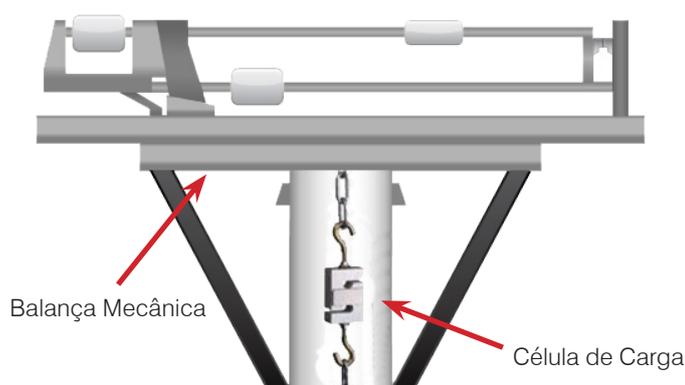

A partir da versão 3.05A do MGR4000 Campo, não irá mais usar kit de conversão.

### 3.5. Detalhes do painel

- Números de teclas: 10 teclas;
- Função das teclas: Quantidade, Peso Médio, Retorna, Peso Total, Limpa, Zera, Aparta, Tara, Pesa e Liga/Desliga;
- Backlight: Sim;
- Dimensões:
  - Área de visualização (A x L): 41 x 129 mm;
  - Dígitos (A x L): 26 x 12 mm.

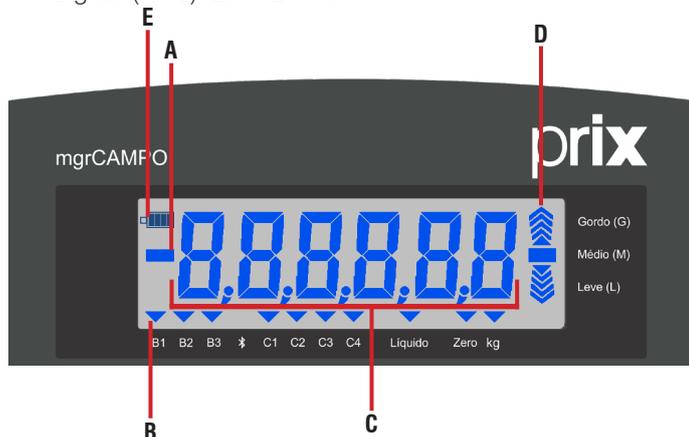

- (A) Indicador de peso negativo (sinal de menos);
- (B) Indicadores de legenda;
- (C) Indica os dados da pesagem ou da verificação do peso; Exibe mensagens de erro e guia o operador durante a programação;
- (D) Barras gráficas para indicação de Gordo, Médio e Leve;
- (E) Barras gráficas para sinalização de bateria.

**Líquido:** Informa que um valor de tara foi registrado;

**Zero:** Indica que a plataforma está vazia;

**kg:** Indica que o peso na plataforma está estável (estabilização do peso);

**Gordo (G), Médio (M) e Leve (L):** Indicação da apartação através das barras gráficas localizadas no lado direito do display.

**B1 B2 B3:** Indicam a faixa de pesagem (capacidade multirange) para a balança de gado (C1) conforme a etiqueta ao lado das teclas:

**B1:** 0 a 499,5 kg x 0,5 kg;

**B2:** 500 a 1.999 kg x 1 kg;

**B3:** 2.000 a 3.000 kg x 2 kg.

**C1 C2 C3 C4:** Sinalização do tipo de plataforma/célula de carga conectada ao indicador:

**C1:** Barras para pesagem de gado (3.000 kg);

**C2:** Barras para pesagem de pequenos animais (500 kg);

**C3:** Célula de carga 1 (kit de conversão 1);

**C4:** Célula de carga 2 (kit de conversão 2).



A partir da versão 3.05A e superiores, serão adotados novos modos de operação e faixas de pesagem.

Novos modos de operação e deixas adotados:

**B1 B2 B3:** Indicam a faixa de pesagem (capacidade multirange) para a balança de gado (C1) conforme a etiqueta ao lado das teclas:

**B1:** 0 a 499,5 kg x 0,5 kg;

**B2:** 500 a 1.999 kg x 1 kg;

**B3:** 2.000 a 3.000 kg x 2 kg;

**B4:** 3.000 a 5.000 kg x 5 kg.

**C1 C2 C3 C4:** Informam o modo de operação do indicador, conforme abaixo:

**C1:** Barras para pesagem de gado (3.000 kg);


**C2:** Barras para pesagem de pequenos animais (500 kg);

**C3:** Balança para pesagem de madeira (5.000 kg);

**C4:** Balança com capacidade programada para kits.

## 3.6. Detalhes do teclado

O teclado do terminal é apresentado na parte frontal e é composto por 10 teclas do tipo contato momentâneo, possui painel de policarbonato, constituindo uma unidade selada capaz de aceitar limpeza com pano úmido e sabão neutro. O painel é impresso com as legendas correspondentes a cada função.

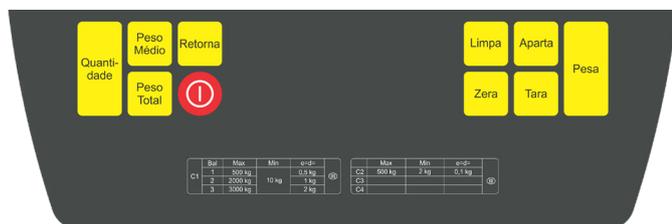

Tara

### Tecla Tara

Permite tarar um determinado peso, desde que diferente de zero, positivo e estável;  
Permite destarar um determinado peso, mesmo que contenha um peso sobre a plataforma de pesagem;  
É possível limpar a tara em zero bruto;  
É possível aplicar a tara sucessiva com peso, respeitando o limite de tara.

Zera

### Tecla Zera

Zera o peso existente na plataforma da balança, desde que esteja dentro da faixa (+/- 2%) da capacidade da balança e que não haja movimento na plataforma de pesagem;  
Não será possível executar o comando de zerar, uma vez que o zero não pode permitir exceder o limite máximo das células.  
Durante o cadastro de MAC de um dispositivo Bluetooth, zera o valor do dígito em edição.

Aparta

### Tecla Aparta

É utilizada para determinar os limites inferior e superior da apartação dos animais;  
Ao pesar um animal, a apartação será identificada através da barra gráfica localizada no lado direito do display.

Pesa

### Tecla Pesa

É utilizada para congelar o peso no display até que outra tecla seja pressionada, exceto a própria tecla.  
Envia o valor registrado na pesagem para a impressora através da porta de comunicação serial RS-232C;  
Também é utilizada para confirmar os valores programados na apartação;  
No modo Programação, é utilizada para confirmar o estado do parâmetro e avançar para o próximo parâmetro.



### Tecla Liga/Desliga

É utilizada para ligar e desligar o display (reinicializa o software e realiza a captura inicial de zero). Para desligar, pressione a tecla por pelo menos dois segundos.  
No modo programação, é utilizada para alterar o estado de um parâmetro;  
Durante a programação da apartação ou escolha do peso de ajuste de indicação, é utilizada para incrementar os valores de zero (0) a nove (9).

Quantidade

### Tecla Quantidade

Exibe no display a quantidade de pesagens realizadas desde o momento em que a balança foi ligada.

Peso Médio

### Tecla Peso Médio

Exibe no display o peso médio (referente às pesagens realizadas desde o momento em que a balança foi ligada).

Peso Total

### Tecla Peso Total

Exibe no display o peso total (acumulado) das pesagens realizadas desde o momento em que a balança foi ligada.

Limpa

### Tecla Limpa

Exclui a última pesagem efetuada, inclusive subtraindo-a do peso total acumulado e ajustando a média de pesos.  
Para confirmar a exclusão a indicação "-----" pisca uma vez no display.  
Permite limpar os campos de digitação.

Retorna

### Tecla Retorna




No modo Programação, permite retornar ao parâmetro anterior.  
No modo programação de Apartação, permite avançar entre os dígitos apresentados no display.

## 3.7. Impressoras - (Opcional)

### 3.7.1. Fujitsu FTP-628WSL120#20

Permite a impressão de relatório no curral:


- Fabricante: Fujitsu;
- Tipo: Térmica;
- Modelos:
  - FTP - 628WSL 120#20 (110/240 Vac) (Somente serial) (opcional).
- Dimensões (L x A x P): 84,5 x 136,5 x 43,5 mm;
- Grau de proteção: IP54;
- Largura do papel contínuo: 55 mm;
- Interface de comunicação com a MGR 4000: RS-232C (standard) ou Wireless (opcional);
- Consumo: Imprimindo: ~2 A; Standby: ~50 mA; Comunicando ~150 mA;
- Item (standard/opcional): RS-232C standard e Wireless opcional.

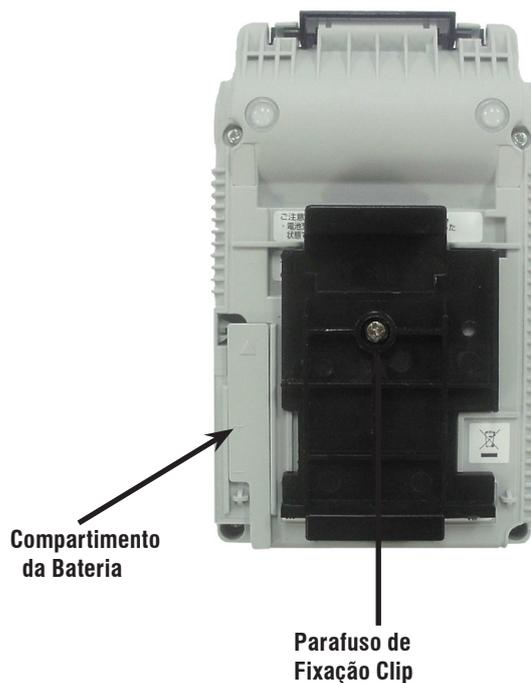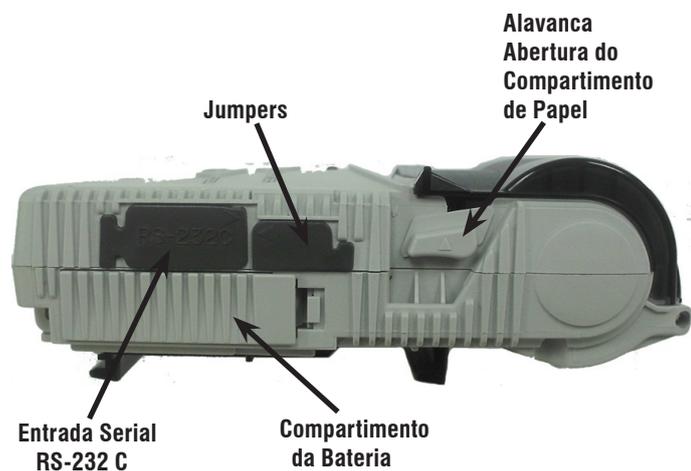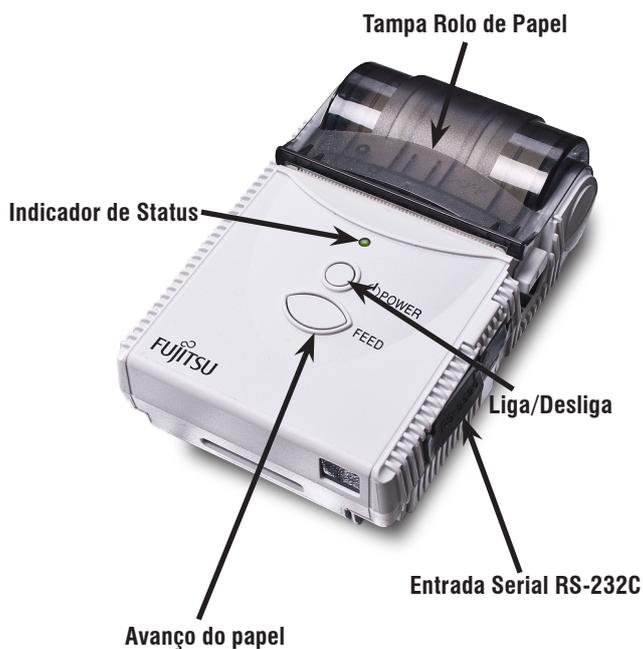

#### 3.7.1.1. Jumpers

A configuração dos jumpers na balança deve ser igual ao mostrado na imagem abaixo.

Observe a numeração dos jumpers na sua impressora para não errar a configuração:

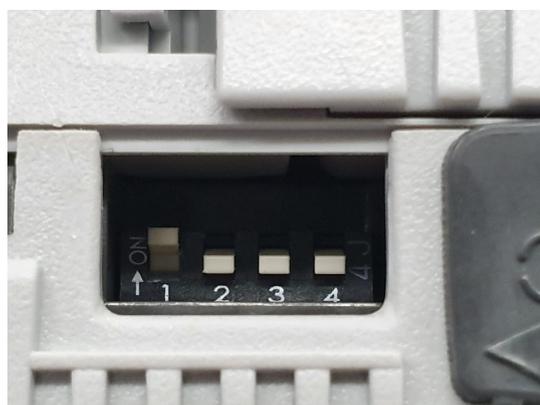

### 3.7.2. Fujitsu FTP-62HWSL 001#11

Permite a impressão de relatório no curral:

- Fabricante: Fujitsu;
- Tipo: Térmica;
- Modelos:
  - FTP - 62HWSL 001#11 (110/240 Vac) (Bluetooth) (USB).
- Dimensões (L x A x P): 86 x 103,5 x 44 mm;
- Grau de proteção: IP54;
- Largura do papel contínuo: 58 mm;
- Interface de comunicação com a MGR 4000: Bluetooth (standard) ou USB (opcional);
- Consumo: Imprimindo: ~2 A; Standby: ~50 mA; Comunicando ~150 mA.

 <b>ATENÇÃO</b>	Impressor Fujitsu FTP-62HWSL001#11 compatível a partir da versão 3.05A ou superior do MRG4000 Campo.
---	--



# 4. INSTALAÇÃO

## 4.1. Preparação do local

### 4.1.1. Condições elétricas

Antes de ligar sua MGR 4000 Campo na rede elétrica, é obrigatório verificar se a tensão elétrica disponível e a configuração dos terminais e tomadas estão compatíveis com as instruções abaixo:

- A linha de alimentação de sua MGR 4000 Campo deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a alimentar máquinas elétricas como motores, máquinas de solda, alimentadores, vibradores e outros;
- Se a tensão elétrica de seu estabelecimento apresentar oscilações em desacordo com a variação permitida, regularize a instalação elétrica ou, no caso de impossibilidade, instale um estabilizador automático de tensão de acordo com a potência nominal de seu terminal.

#### Fonte multivoltagem 93,5 a 264 Vca, 50/60 Hz

A tomada que alimentará a sua MGR 4000 Campo deve ser do tipo Tripolar Universal, possuir fase, neutro e uma linha de terra de boa qualidade, independente de outros circuitos.

A tomada deverá estar também de acordo com as tensões indicadas nas configurações do quadro abaixo:

#### Padrão NBR 14136




CASO	1	2	CASO	3
Fase/Neutro	110 Vca	220 Vca	Fase/Fase	220 Vca
Fase/Terra	110 Vca	220 Vca	Fase/Terra	127 Vca
Neutro/Terra	5 Vca	5 Vca		

Internamente à tomada, o terminal neutro NÃO pode estar ligado ao terminal terra. Embora o neutro seja aterrado na conexão secundária do transformador, nos circuitos de distribuição o neutro e o terra assumem referências de tensões distintas, devido ao desequilíbrio de cargas ligadas entre fase e neutro. Assim, eles devem ser considerados como circuitos distintos.

A tensão entre o neutro e o terra não deve ser superior a 5 volts.

- Constatando-se qualquer irregularidade com relação às condições expostas, não se deve proceder, em NENHUMA HIPÓTESE, qualquer atividade que envolva a energização, até que se tenha a instalação elétrica regularizada;
- Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes, tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda da garantia;
- Nos sistemas utilizados pelas concessionárias de energia elétrica e pelas indústrias, podem ser encontrados os valores de baixa tensão indicados no quadro abaixo:

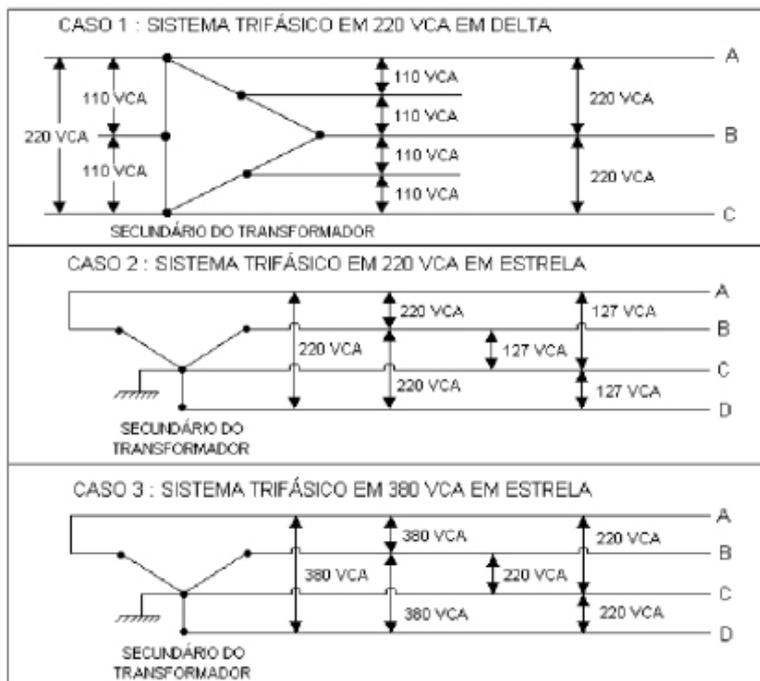

A instalação do fio de terra é obrigatória por uma questão de segurança seja qual for a tensão de alimentação ajustada para balança MGR 4000 Campo.  
**CUIDADO!** O fio de terra não deve ser ligado ao fio neutro da rede elétrica, canos de água, estruturas metálicas, etc.  
 Para um aterramento correto, observe as instruções da norma NBR 5410-ABNT, Seção Aterramento.

- Nunca permita a utilização de extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode ocasionar sobrecarga na instalação elétrica.



### 4.1.2. Condições do local

É muito importante escolher adequadamente o local certo para a instalação de sua MGR 4000 Campo, a fim de propiciar as condições fundamentais ao seu perfeito funcionamento ao longo do tempo.



Nunca use ou instale sua MGR 4000 Campo em **ÁREAS CLASSIFICADAS COMO PERIGOSAS** devido à combustíveis ou atmosfera explosiva.  
 Em casos específicos, consulte a Engenharia de Soluções da Toledo do Brasil.



Considere as limitações de temperatura e umidade relativa do ar na escolha do local de instalação:

- Temperatura de operação: 0°C a + 40°C;
- Umidade relativa do ar: 10% a 95%, sem condensação.



Se estas recomendações não forem obedecidas, poderão ocorrer problemas no funcionamento de sua MGR 4000 Campo, cabendo ao usuário a total responsabilidade pelos erros incidentes.

# 5. EPIs NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

## 5.1. EPIs

Esta seção foi elaborada para proteger o usuário de possíveis acidentes que possam vir a ocorrer caso não estiver utilizando equipamentos de segurança no momento da instalação, operação ou manutenção.

Antes de iniciar a instalação de sua balança MGR 4000 Campo, veja a lista de alguns EPIs que recomendamos utilizar:



## 5.2. Por que utilizar os EPIs ?

Sempre utilize EPIs, eles protegem você contra possíveis acidentes, protegendo sua integridade física.

**BOTAS DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO:** Você estará protegendo seus pés contra possíveis quedas da plataforma que podem ocorrer no momento da instalação de sua balança MGR 4000 Campo.

**LUVAS DE RASPA:** Protege suas mãos, evitando possíveis ferimentos no momento da instalação da balança ou na movimentação das barras próximos ao gradil.



A Toledo do Brasil não se responsabilizará por acidentes que possam ocorrer caso o usuário não estiver utilizando os EPIs recomendados. Tampouco, se responsabiliza pela qualidade dos EPIs utilizados pelo usuário. Lembrando ainda, que a Toledo do Brasil não fornece, nem comercializa EPIs.

# 6. CUIDADOS

## Dicas de manutenção, limpeza e cuidados

Sua balança necessita de cuidados durante a utilização, que se observados garantem sua performance e aumentam sua vida útil. São eles:



- Use a balança seguindo sempre as instruções dos manuais que a acompanham;



- Não ligue o Terminal de Pesagem se o cabo de alimentação ou plugue estiverem danificados;
- Quando ligar ou desligar o Terminal do cabo das barras de pesagem, certifique-se que os conectores estão devidamente apertados, para evitar a entrada de umidade, e coloque a tampa do conector;
- Nunca utilize objetos para acionar as teclas. O acionamento deverá ser feito sempre com os dedos;
- Limpe periodicamente a maleta, cabos e barras de pesagem utilizando um pano seco e macio. Manchas mais difíceis poderão ser removidas com auxílio de pano levemente umedecido em água e sabão neutro;



- Nunca use gasolina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza;
- Evite submeter a maleta, as barras de pesagem e seus cabos de ligação e ambientes excessivamente úmidos ou molhados;
- Serviço técnico deste equipamento só deve ser realizado por pessoas qualificadas e autorizadas pela Toledo do Brasil.

O acúmulo de terra, fezes, pedras, restos de embalagens e dentre outros debaixo do chassi onde ficam as barras e no espaço entre a rampa de acesso e o chassi do tronco ou gradil podem causar interferência na qualidade e precisão da pesagem. As instalações devem ser limpas regularmente para evitar prejuízos ao produto e seu funcionamento. As Barras, inclusive, podem e devem ser lavadas.

- **Conectores:** Recomenda-se utilizar para a limpeza dos conectores um pano umedecido com álcool isopropílico (encontrado em lojas de equipamentos eletrônicos) ou álcool 96 o de boa qualidade;
- **Parafusos limitadores:** Deve-se manter a folga de 2 mm regulada no ato da instalação; essa folga garante o bom funcionamento das barras. Os parafusos limitadores não devem ser reapertados sem orientação de técnico autorizado da fábrica;
- **Parafusos fixadores e chumbadores:** Recomenda-se o reaperto dos parafusos responsáveis pela fixação das barras no piso e no chassi do Tronco ou Gradil;
- **Cabos:** Recomenda-se não manter os cabos dentro de tubulações subterrâneas, pois favorecem o acúmulo de água e sujeira, que podem, com o tempo, prejudicar o funcionamento do equipamento. Recomenda-se fazer no cimento, próximo ao tronco ou gradil, canaletas de aproximadamente 2 cm x 2 cm permitindo que os cabos sigam um percurso fixo e evitando acidentes com os mesmos. Quando não estiver utilizando a balança, recomenda-se guardar os cabos presos ao tronco ou gradil, ou embaixo dos mesmos, de modo que não fiquem expostos e devem ser mantidos longe do alcance dos animais;
- **Armazenagem:** Caso seu produto não seja montado na entrega, deverá ficar armazenado em local protegido de sol e chuva, longe de insumos que podem provocar corrosão.

## Cuidados durante a Manutenção

Alguns procedimentos simples ajudam a garantir um melhor funcionamento do equipamento e reduzir custos com manutenção. Se o valor informado não for o mesmo dos pesos colocados na plataforma, é preciso verificar as condições de limpeza embaixo do chassi da balança ou do tronco-balança.

Outro ponto a ser observado é o espaço entre a plataforma e a rampa de acesso dos animais, que deve ser de 0,5 cm.

O acúmulo de sujeira ou a obstrução do movimento da plataforma por qualquer objeto prejudica o funcionamento do equipamento, barras e células de carga.

- **Pés das barras:** verifique o nivelamento do local de instalação dos mesmos, mantendo-os sempre fixos e limpos. Nunca deixe nenhum furo de fixação do pé sem a utilização do parafuso apropriado;
- **Cabos:** não deixe-os ao alcance dos animais evitando, desta forma, danos aos mesmos. Além disso, procure mantê-los fixos (com amarrilhas plásticas) em um percurso bem definido para evitar acúmulo de sujeiras e rompimentos acidentais dos mesmos. Nunca coloque-os dentro de tubulações pois as mesmas são capazes de reter água, umidade ou até abrigar roedores que podem danificar os cabos;
- **Barras:** verifique o nivelamento do local de instalação das mesmas. Além disso, tenha cuidado para não deixar que o local em que as barras se encontram acumule água, barro e resíduos dos próprios animais.

- 1) Verificar o nível do piso e, se necessário, corrigir; (Para a balança funcionar corretamente, o piso precisa estar em nível);
- 2) Fixar as duas Barras sob o chassi do Tronco ou Gradil, utilizando as chapas de espera soldadas ao chassi e já preparadas com a furação para receber as barras;
- 3) Chumbar a Barra no piso, utilizando a furação indicada na planta de instalação do seu Tronco de Contenção: fixar primeiramente os parafusos chumbadores na barra e, em seguida, cimentá-los no piso;



Quando for levantar a estrutura, observe se os parafusos de fixação das barras de pesagem estejam soltos a fim de não danificar as barras.




# 7. PROGRAMANDO A BALANÇA

Sua balança MGR 4000 Campo dispõe de recursos de configuração programáveis, que podem ser acessados e reprogramados via teclado, sendo armazenados em memória e permanecendo gravados mesmo que venha a ser desligada. Estes recursos são chaves programáveis do tipo liga-desliga, que podem ativar ou inibir um determinado parâmetro dentro de um conjunto limitado de parâmetros.

## 7.1. Identificação dos parâmetros

Os parâmetros são identificados por um código formado pela letra C (de Chave), por dois dígitos numéricos que selecionam a função, e por letras e/ou números que representam o estado em que se encontra a função.

O código, o estado e a função de um parâmetro serão relacionados neste manual conforme o exemplo abaixo:

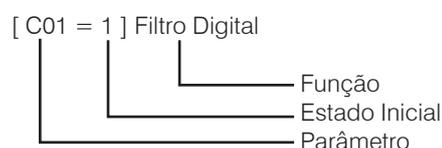

O estado de programação, aqui considerado, refere-se à programação de fábrica de seu terminal.

## 7.2. Funções das teclas - Modo de Programação

**Pesa** Aceita a condição indicada e exibe o próximo parâmetro.

**Tara** Retorna ao parâmetro anterior.  
Sai do modo de programação, salvando as configurações/alterações efetuadas.

**⏸** Seleciona o estado dos parâmetros, **L** (ligado-ativado), **d** (desligado-inibido).

## 7.3. Entrando na programação

Os parâmetros disponíveis para as balanças de gado e/ou suínos é o filtro digital e seleção de impressor. Para acessar este parâmetro é necessário realizar o seguinte procedimento:

- 1) Retirar a fonte de alimentação da rede elétrica;
- 2) Colocar novamente a fonte de alimentação na rede elétrica;
- 3) Manter a tecla **Retorna** pressionada durante o auto-teste do display (contagem de 0 a 9);
- 4) Aparecerá a versão do software, por exemplo, [1.19P];
- 5) Aguarde a versão do software parar de piscar e pressione a tecla **Pesa** para confirmar a entrada no modo programação.

### 7.3.1. Versão gado e/ou suíno

[C01 = 4] Filtro Digital

Permite filtrar vibrações na plataforma de pesagem, possibilitando a realização de pesagens mais estáveis. Quanto maior a filtragem, mais precisa e lenta será a atualização do peso no display.

F					
0	1	2	3	4	5
DESLIGADO	MÍNIMO	—————>			MÁXIMO

ESTADO	SELEÇÃO
1	Filtro Nível 1
2	Filtro Nível 2
3	Filtro Nível 3
4	Filtro Nível 4
5	Filtro Nível 5

[C02 = d] Filtro Estatístico

Permite melhorar a repetitividade das pesagens. Quanto maior a filtragem, mais lenta será a atualização do peso no display.

ESTADO	SELEÇÃO
FES D	Desligado
FES 10	10 Amostras
FES 15	15 Amostras
FES 20	20 Amostras
FES 25	25 Amostras
FES 30	30 Amostras

### [C03 = L] Impressor

Permite a escolha da utilização do impressor Fujitsu para o registro das operações:

ESTADO	SELEÇÃO
d	Desabilitado
L	Impressora Fujitsu

### [C04 = L] Pesagem Remota

Permite operar remotamente com uso do software MGR-Link através de:

- Bluetooth;
- Porta serial, quando não há leitor serial configurado;
- Porta USB tipo B.

ESTADO	SELEÇÃO
d	Desabilitado
L	Habilita Pesagem Remota

### [C05 = 0] Leitor Serial

Permite operar com leitor de código de barras via serial:



As características da tabela abaixo que tratam do parâmetro **C05** estão disponíveis na versão 1.04F ou superior.

DESCRIÇÃO DO STATUS DO PARÂMETRO	VALOR DO PARÂMETRO
Desabilitado	Lts 1
All Flex	Lts 2
True Test	Lts 3
Simbol Código de Barras	Lts 4
Simbol Transponder	Lts 5
Não Aplicado	Lts 6

### [C06] Dispositivos Bluetooth

Permite operar com dispositivos Bluetooth.

Habilita a configuração de até 4 dispositivos com Bluetooth que podem operar simultaneamente com a balança sendo:

- 1 Conexão para smartphone ou tablet com o aplicativo MGR;
- 2 Conexões para leitores de brinco com bluetooth;
- 1 Conexão para smarthphone, tablet ou computador.

Permite a seleção de qual o tipo de dispositivo será conectado a balança através da interface bluetooth.

Dentro do parâmetro C06 há 4 opções de conexão:

DISPOSITIVO	NOME NO DISPLAY	PROTOCOLO	VALOR DO PARÂMETRO
Aplicativo MGR	APP	Fixo	Não Aplicável
Leitor 1	Ltr1	AllFlex RS420	1
		Allflex RS340	2
		Tru-Test XRS2	3
		Tru-Test XRS	4
		Gallagher	5
		Agrident	6
Leitor 2	Ltr2	AllFlex RS420	1
		AllFlex RS340	2
		Tru-Test XRS2	3
		Tru-Test XRS	4
		Gallagher	5
		Agrident	6
Celular/ Computador	dP1	Fixo	Não Aplicável
Impressor	Prt	Fixo	Não Aplicável

A função **APP** habilita ou não a comunicação com o aplicativo MGR:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
APP	d	Desabilitado
	L	Habilitado para conexão

A Função **LTR1** habilita ou não a comunicação com o leitor de brincos na conexão 1.

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr1	d	Desabilitado
	L	Habilitado para conexão

Ao ser habilitado o parâmetro Ltr1 serão disponibilizadas as opções de comunicação com os leitores abaixo:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr1	Prot 1	AllFlex
	Prot 2	Tru-Test
	Prot 3	Não Disponível
	Prot 4	Gallagher

A Função **LTR2** habilita ou não a comunicação com o leitor de brincos na conexão 2:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr2	d	Desabilitado
	L	Habilitado para conexão

Ao ser habilitado o parâmetro Ltr2 serão disponibilizadas as opções de comunicação com os leitores abaixo:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr2	Prot 1	AllFlex
	Prot 2	Tru-Test
	Prot 3	Não Disponível
	Prot 4	Gallagher



As características das tabelas abaixo que tratam do parâmetro C06 estão disponíveis na versão 3.00F ou superior.

DISPOSITIVO	NOME NO DISPLAY	PROTOCOLO	VALOR DO PARÂMETRO
Aplicativo MGR	APP	Fixo	Não Aplicável
Leitor 1	Ltr1	AllFlex RS420	1
		Tru-Test XRS2	2
		Não Aplicado	3
		Gallagher	4
Leitor 2	Ltr2	AllFlex RS420	1
		Tru-Test XRS2	2
		Não Aplicado	3
		Gallagher	4
Celular/ Computador	dp1	Fixo	Não Aplicável

A função APP habilita ou não a comunicação com o aplicativo MGR:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
APP	d	Desabilitado
	L	Habilitado para conexão

A Função LTR1 habilita ou não a comunicação com o leitor de brincos na conexão 1:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr1	d	Desabilitado
	L	Habilitado para conexão

Ao ser habilitado o parâmetro Ltr1 serão disponibilizadas as opções de comunicação com os leitores abaixo:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr1	Prot 1	AllFlex
	Prot 2	Tru-Test
	Prot 3	Não Disponível
	Prot 4	Gallagher
	Prot 5	Agrident

A Função LTR2 habilita ou não a comunicação com o leitor de brincos na conexão 2:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr2	d	Desabilitado
	L	Habilitado para conexão

Ao ser habilitado o parâmetro Ltr2 serão disponibilizadas as opções de comunicação com os leitores abaixo:

SELEÇÃO	ESTADO	DESCRIÇÃO
Ltr2	Prot 1	AllFlex
	Prot 2	Tru-Test
	Prot 3	Não Disponível
	Prot 4	Gallagher
	Prot 5	Agrident

Para visualizar o endereço MAC da sua balança, acesse o parâmetro C06 e habilite o subparâmetro "Ad b", será possível ler o MAC Address da interface Bluetooth da sua MGR4000.

A tecla avança os dígitos do endereço MAC.

A tecla retorna os dígitos do endereço MAC.

#### [C07 = d] Impressão de Data e Hora

Permite imprimir data e hora das operações.

ESTADO	SELEÇÃO
d	Desabilitado
L	Habilita Impressão Data e Hora



O parâmetro C07 habilita impressão de data e hora tanto na impressora como na comunicação com outros aplicativos.

#### [C08 = 0] Tempo de Desligamento

Permite programar o tempo de desligamento da balança sobre o período de inatividade:

ESTADO	SELEÇÃO
0	Desabilitado
1	5 minutos
2	10 minutos
3	15 minutos
4	20 minutos

### [C09 = 3] Tempo de Freezing

Permite programar o tempo em que o peso obtido estará congelado após o operador pressionar a tecla .

ESTADO	SELEÇÃO
Desligado	d
3	3 segundos
5	5 segundos
60	60 segundos
Permanente	L

### [C10 = 9] Nível de contraste do display

Permite programar o nível do contraste do display, sendo 0 para o nível mínimo e 9 para o nível máximo.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MÍN	→								MAX

### [C80 = d] Pesagem estática

Permite configurar a pesagem estática ou pesagem normal.

### [C80A = d] Pesagem Automática

Quando habilitado passa a analisar o número de amostrar dentro da faixa ou número de pesos iguais para disparar a pesagem automática.

### [C80B = 80kg] Valor mínimo para começar a pesar

Permite a configuração do peso mínimo para execução do algoritmo da pesagem automática.

### [C80C = 2500 ms] Tempo para começar a avaliar a pesagem

Permite a configuração do tempo que a pesagem deve estar acima do valor mínimo para começar a pesagem.

 ATENÇÃO	Os parâmetros C80, C80A, C80B e C80C estão disponíveis apenas na versão 3.05A ou superiores.
---	--

### [SEnHA] Senha para acesso ao parâmetro C90

Permite selecionar a barra conectada sem a necessidade de rompimento de lacre da balança, a senha definida é "9805".

### [C90 = 11] Modelo das barras

Permite selecionar o modelo de barras conectadas.

ESTADO DO PARÂMETRO	DESCRIÇÃO DO PARÂMETRO
11	Seleciona as barras com células de 1.100kg
22	Seleciona as barras com células de 2.000kg

## 7.3.2. Versão Kit de conversão

### [C93 = CAP20] Seleção da Capacidade da Balança

Permite a seleção de uma das capacidades de pesagem para os kits de conversão.

ESTADO	SELEÇÃO
CAP 0	1.000 kg x 0,2 kg
CAP 1	1.000 kg x 0,5 kg
CAP 2	1.500 kg x 0,5 kg
CAP 3	2.500 kg x 0,5 kg
CAP 4	3.000 kg x 1 kg
CAP 5	5.000 kg x 2 kg
CAP 6	300 kg x 0,1 kg
CAP 7	500 kg x 0,1 kg
CAP 8	2.000 kg x 0,5 kg
CAP 9	4.000 kg x 1 kg
CAP 10	3.500 kg x 1 kg
CAP 11	6.000 kg x 2 kg
CAP 12	900 kg x 0,2 kg
CAP 13	2.250 kg x 0,5 kg
CAP 14	2.500 kg x 1 kg
CAP 15	450 kg x 0,5 kg
CAP 16	500 kg x 0,2 kg
CAP 17	7.000 kg x 2 kg
CAP 18	8.000 kg x 2 kg
CAP 19	9.000 kg x 2 kg
CAP 20	450 kg x 0,2 kg
CAP 21	200 kg x 0,05 kg

 ATENÇÃO	A partir da versão 3.05A do MGR4000 Campo, não irá mais usar kit de conversão.
--	--



A partir da versão 3.05A e superiores, o parâmetro C93 é de acesso restrito. Sendo autorizado somente Técnicos da Toledo do Brasil fazer uso desse parâmetro.

Tabela abaixo com as capacidades da versão 3.05A e superiores.

SINALIZADOR	CAPACIDADES	CÓDIGOS NO DISPLAY
C1	500/2000/3000 0,5/1/2 kg	CAP01
C2	500 X 0,1 kg	CAP02
C3	5000 x 1,0 kg	CAP03
C4	200 x 0,05 kg	CAP04
C4	300 x 0,1 kg	CAP05
C4	450 x 0,2 kg	CAP06
C4	450 x 0,5 kg	CAP07
C4	500 x 0,1 kg	CAP08
C4	500 x 0,2 kg	CAP09
C4	900 x 0,2 kg	CAP10
C4	1000 x 0,2 kg	CAP11
C4	1000 x 0,5 kg	CAP12
C4	1500 x 0,5 kg	CAP13
C4	2000 x 0,5 kg	CAP14
C4	2250 x 0,5 kg	CAP15
C4	2500 x 0,5 kg	CAP16
C4	2500 x 1,0 kg	CAP17
C4	3000 x 1,0kg	CAP18
C4	3500 x 1,0 kg	CAP19
C4	4000 x 1,0 kg	CAP20
C4	5000 x 2,0 kg	CAP21
C4	6000 x 2,0 kg	CAP22
C4	7000 x 2,0 kg	CAP23
C4	8000 x 2,0 kg	CAP24
C4	9000 x 2,0 kg	CAP25
C4	10000 x 2,0 kg	CAP26



O parâmetro C93 somente será exibido quando o Indicador estiver conectado a um kit de conversão.

### 7.3.3. Programação de data e hora

- 1) Ligue a balança;
- 2) Durante a contagem de 9 a 0 tecla  ;
- 3) Após a sinalização do módulo será exibido a mensagem **“Digite a data”**, em seguida o campo de digitação de data com 6 dígitos;
- 4) Com as teclas ,  e  , edite o campo de data como desejado. ;
- 5) Após pressionar  , será exibido a mensagem **“Digite a hora”**, em seguida o campo de digitação de data com 6 dígitos;
- 6) Com as teclas ,  e  , edite o campo de hora como desejado;
- 7) Após pressionar a tecla  , o módulo retornará para a tela de operação;

### 7.3.4. Tecla Retorna na operação

Caso durante a operação algum dispositivo Bluetooth for desconectado, tecla  e um atalho para o parâmetro C06 será exibido. Navegue pelo parâmetro e escolha qual dispositivo será reconectado.

# 8. OPERANDO A BALANÇA

## 8.1. Iniciando a primeira pesagem

Ligue a balança através da tecla . No instante em que foi energizado, todos os dígitos se acendem e inicia-se uma contagem de 9 a 0. Este teste permite ao usuário verificar se algum segmento do display está danificado. Se houver algum dispositivo configurado no parâmetro C06 em uma das interfaces Bluetooth será exibida a mensagem "CON AP" sinalizando que a balança estará aguardando a conexão com o dispositivo (essa mensagem será exibida por 30 segundos).




## 8.2. Pesando o primeiro animal

Com a balança em zero (0 kg), posicione o animal no gradil.




Terminal de Pesagem

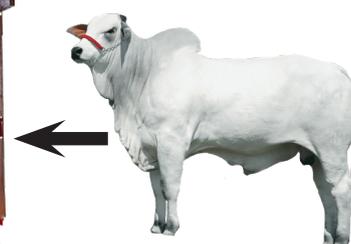

Tecla . O display exibirá PPP, em seguida, o terminal exibirá o peso do animal.



Retire o animal do gradil. O peso capturado permanecerá no terminal. Tecla  para apagar a última pesagem.

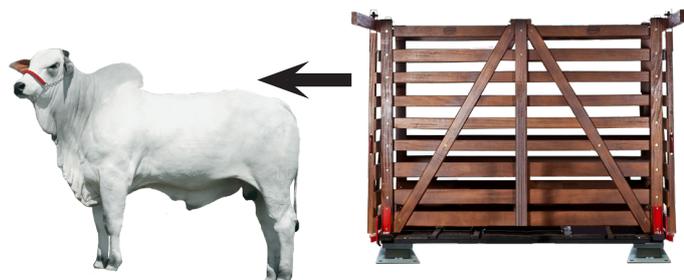

A balança tem a captura do zero automático, por isso se tiver sujeiras na plataforma/brete e não ultrapassar de 2% da capacidade total da balança, a mesma irá fazer a captura do zero automática.

### 8.3. Pesagem em sequência


Pesagem em sequência, tecla **Pesa** quando o animal estiver sobre a plataforma, assim que ele sair e entrar o próximo, basta teclar **Pesa** novamente.



### 8.4. Programação da apartação

Através da tecla **Aparta**, é possível definir os limites inferior e superior da apartação.

Ao pesar um animal, a apartação será identificada através da barra gráfica no display com auxílio das legendas localizadas no lado direito do painel. Existem 3 faixas de pesagem (Leve, Médio e Gordo), as quais serão representadas conforme ilustrado abaixo:

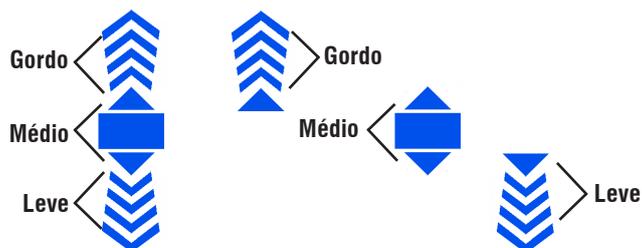

#### 8.4.1. Interpretação dos valores da apartação

- Animais com peso menor que o limite inferior à **Leve (L)**;
- Animais com peso entre o limite inferior ou superior à **Médio (M)**;
- Animais com peso maior que o limite superior à **Gordo (G)**.

#### 8.4.2. Condições da apartação

- **Limite Inferior MAIOR Limite Superior**

O terminal realiza uma comparação entre os dois valores e o considera o maior valor como limite superior e o menor como limite inferior.

- **Limite Inferior IGUAL Limite Superior**

Para pesos abaixo do valor escolhido, a apartação será **Leve (L)**; Peso igual ao valor programado nos limites será **Médio (M)**; Para pesos acima do valor escolhido, a apartação será **Gordo (G)**;

- **Limite Inferior MAIOR que a Capacidade da Balança e Limite Superior Correto**

O terminal considera o menor valor da apartação para o limite inferior (trocar automaticamente o menor valor para o Limite Inferior). Neste caso, a apartação será somente **Leve (L)** ou **Médio (M)**;

- **Limite Superior MAIOR que a Capacidade da Balança**

Ocorrerá apartação **Leve (L)** para pesos abaixo do limite inferior e **Médio (M)** até a capacidade máxima da balança. Nesta condição não ocorrerá apartação **Gordo (G)**.

### 8.4.3. Procedimento de programação

- 1) Tecle  ;
- 2) Aparecerá a mensagem [L inF] e em seguida [000,0] com o primeiro dígito da direita piscando;
- 3) Tecle  para avançar entre os dígitos e a tecla  para alterar os valores (incrementa de 0 a 9) de acordo com o limite inferior desejado;
- 4) Após definir o valor do limite inferior, tecle  para confirmar o valor escolhido;
- 5) Aparecerá a mensagem [L SuP] e em seguida [000,0] com o primeiro dígito da direita piscando;
- 6) Utilizar a tecla  para avançar entre os dígitos e utilizar a tecla  para alterar os valores de acordo com o limite superior desejado;
- 7) Tecle  para confirmar o valor escolhido. A balança retornará ao modo pesagem;
- 8) As pesagens serão realizadas utilizando os valores de apartação programados.

#### 8.4.3.1. Realizando pesagens

Ao término das configurações dos pesos de apartação, a balança estará pronta para realizar operações de apartação.

- 1) Primeiramente posicione o primeiro animal sobre a balança, tecle  , o display indicará [PPP];
- 2) Retire o animal da balança;
- 3) Para realizar a pesagem do segundo animal, tecle  para limpar o peso do display;
- 4) Refaça a operação quantas vezes necessárias;

## 8.5. Manipulação das pesagens

A MGR 4000 Campo tem a capacidade de armazenar até 5.000 transações em seu banco de dados, essas informações estarão disponíveis para o usuário através da exportação dos dados via pen drive.

Após o preenchimento de memória de armazenamento das informações, a balança não permitirá mais operações e exibirá a mensagem "Cheio".

Para realizar novas operações será necessário realizar a limpeza dos dados, no qual todo os registros serão apagados.

### 8.5.1. Procedimento de exportação dos registros

Para realizar esse procedimento, será necessário ter em mãos um pen drive formatado no formato FAT32 de capacidade até 32 Gb.

- 1) Primeiramente ligue sua balança;
- 2) Durante a contagem regressiva de 9 a 0, tecle  ;
- 3) Será exibida a versão do equipamento e após piscar 2 vezes, será exibida a mensagem "PESAG".
- 4) Conecte o pen drive na porta USB da balança e tecle  ;
- 5) Será exibida a mensagem "Pd USB" e será exibida a capacidade da balança.
- 6) A mensagem "Con dp" é exibida enquanto o backup estiver sendo realizado.



Caso o pen drive não estiver conectado, a balança exibirá a mensagem "Erro Pd" e a exportação será cancelada.

- 7) Após a exportação dos dados, o arquivo "**PESAGENS.CSV**" será gerado no pen drive.
- 8) Retire o pen drive da balança.
- 9) A balança voltará a indicação de zero.

## 8.5.2. Lendo as informações do pen drive

Para cada pesagem armazenada o arquivo gerado criará uma linha. A visualização poderá ser realizada no bloco de notas ou Excel. Abaixo a formatação das informações:

- **Código Leitor Bluetooth:** ' + 20 caracteres
- **Código Leitor Serial:** ' + 20 caracteres
- **Data Corrente:** 10 caracteres
- **Hora Corrente:** 5 caracteres
- **Peso Líquido:** 7 caracteres
- **Resultado da Apartação:** 1 caractere

Podemos ver o exemplo abaixo de como as informações serão apresentadas em uma tabela.

Obs.: A não utilização dos campos “Código Leitor Bluetooth” ou “Código Leitor Serial” será representado pelo caractere “ ”.

Código leitor Bluetooth	Código Leitor Serial	Data Corrente	Hora Corrente	Peso Líquido	Resultado da Apartação
123456789	876543210	19/10/2020	10:40	266.0	G
123456789	876543210	19/10/2020	10:20	234.0	M
123456789	876543210	19/10/2020	10:00	300.0	G
123456789	876543210	19/10/2020	09:35	100.0	L
123456789	876543210	19/10/2020	09:10	34.0	L
123456789	876543210	19/10/2020	08:55	100.0	L
123456789	876543210	19/10/2020	08:30	234.0	M
123456789	876543210	19/10/2020	08:01	134.0	M

## 8.5.3. Realizando a limpeza dos registros na balança

- 1) Primeiramente ligue sua balança;
- 2) Durante a contagem regressiva de 9 a 0, tecle  ;
- 3) Após a inicialização da balança, será exibido a mensagem “Pesag”;
- 4) Tecele  ;
- 5) Depois de pressionar a tecla  será exibido no display a mensagem: “L PES”;
- 6) Durante a exibição da mensagem tecele  para confirmar a limpeza;
- 7) Após a limpeza o módulo retorna para a tela de operação;

## 8.6. Economia de energia

A MGR 4000 Campo possui 3 modos de economia de energia, a fim de economizar a bateria da balança. São eles:

**Tempo para Desligamento da Balança:** Parâmetro C08, faz com que a balança se desligue após um tempo determinado;

**Tempo de Desligamento do Backlight:** Após 2 minutos em inatividade a luz de fundo do display (backlight) é desligada e volta a ser ligada ao ligar a balança, sair do modo de inatividade ou entrando no modo de configuração;

**Tempo de Desligamento das Barras de Pesagem:** Após 5 minutos de inatividade a balança desabilita a alimentação das barras de pesagem e exibe em seu display “-----”. Para voltar a operar normalmente, deve-se pressionar qualquer tecla ou reiniciar a balança.

# 9. LIGAÇÃO À ACESSÓRIOS

## 9.1. Comunicação bluetooth

A conectividade bluetooth permite a operação com os seguintes equipamentos:

**Leitor de Brinco:** Permite entrar com códigos gravados em brincos fixos nos animais a serem pesados.

**Computador e Celular (somente Android):** Permite enviar os dados da operação para os dispositivos conectados.

## 9.2. Configurando os leitores de brinco

A comunicação entre o leitor e a MGR 4000 Campo pode ser feita via serial RS232 ou Bluetooth.

Existem três fabricantes homologados, sendo AllFlex (modelo RS420), Tru-Test (modelo XRS) e AnimalTag (modelo AT05), que irá realizar a identificação eletrônica do animal.



Versões 3.05A e superiores são incompatíveis com o Leitor AnimalTag (At05).

Antes de realizar a configuração no instrumento de pesagem, o leitor deverá estar devidamente configurado.


### 9.2.1. Configuração AllFlex

A configuração do leitor é feita através do software disponibilizado pelo fabricante no link abaixo:


<http://download.allflex.com.br/PORTUGUES/Aplicativos/Eid%20Tag%20Manager/>

Para configurar o leitor, siga os passos abaixo:


- 1) Com o leitor ligado à porta serial do computador, execute o software. Ao carregar, o software automaticamente se conecta ao leitor e baixa suas configurações atuais;
- 2) Clique em **“Configuração”**. Na tela que surgir, clique em **“Opções”** e configure os parâmetros conforme abaixo:

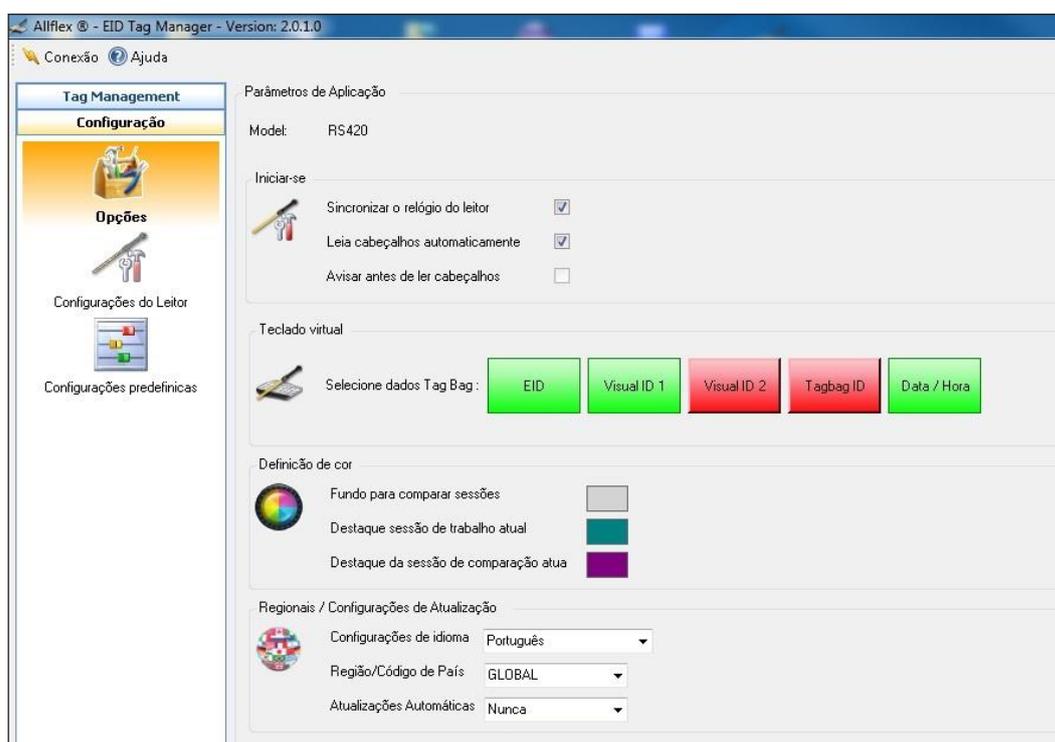


- 3) Clique em **“Configurações do Leitor”**. Nesta tela, deixe os parâmetros da mesma forma que os parâmetros nos quadrados em vermelho na imagem abaixo:

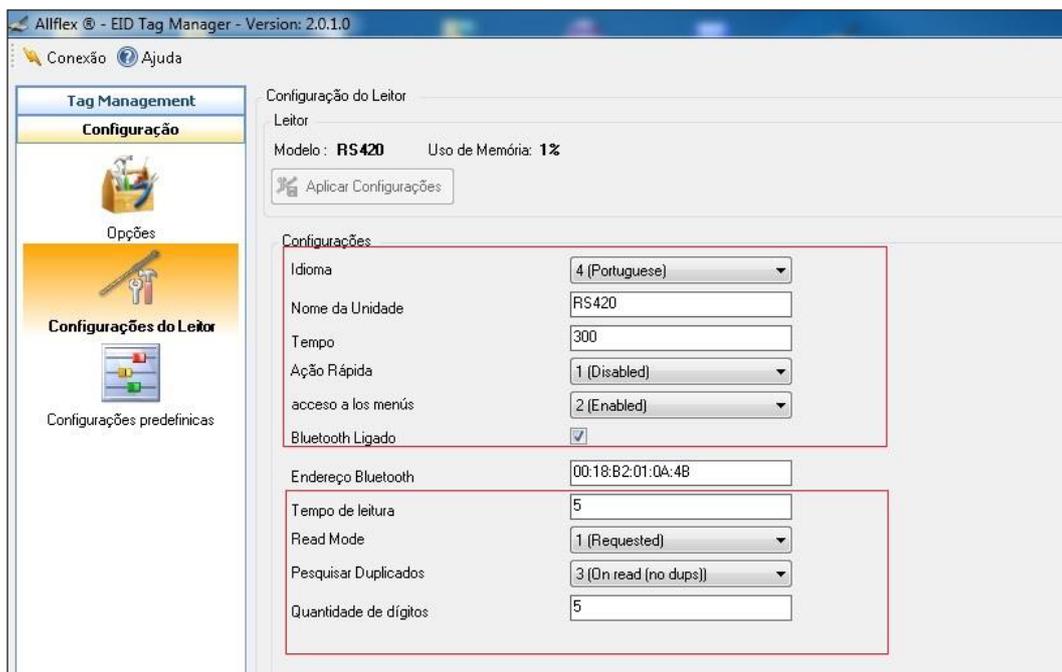

- 4) Em seguida, clique em **“Configurações do Sistema”**, altere as configurações conforme imagem abaixo:

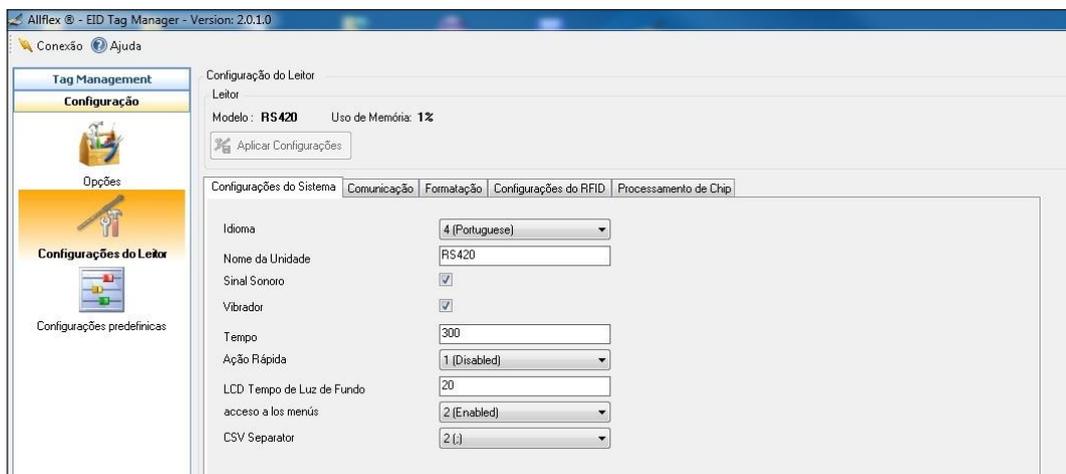


5) Clique em “Comunicação” e altere os parâmetros conforme abaixo:

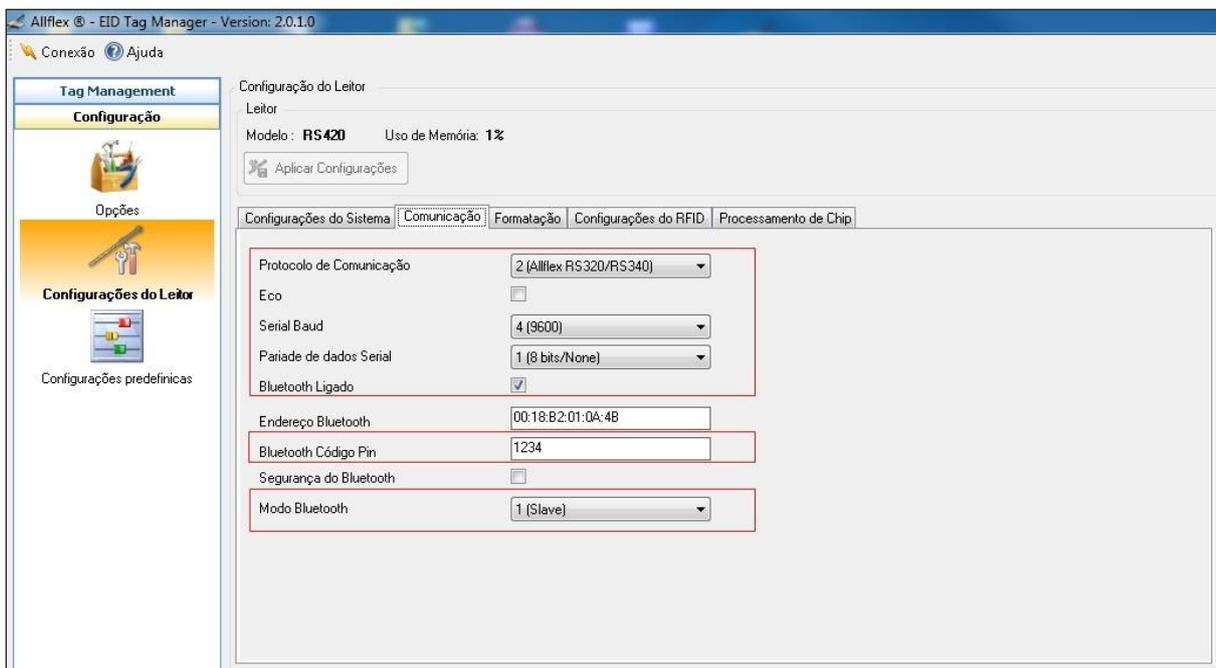


Caso for utilizar a comunicação via Bluetooth, o endereço do bluetooth inserido no campo “Endereço Bluetooth”, deverá ser o mesmo a ser digitado na balança MGR 4000 Campo.


6) Em seguida, clique na aba “Formatação” e altere os parâmetros conforme abaixo:

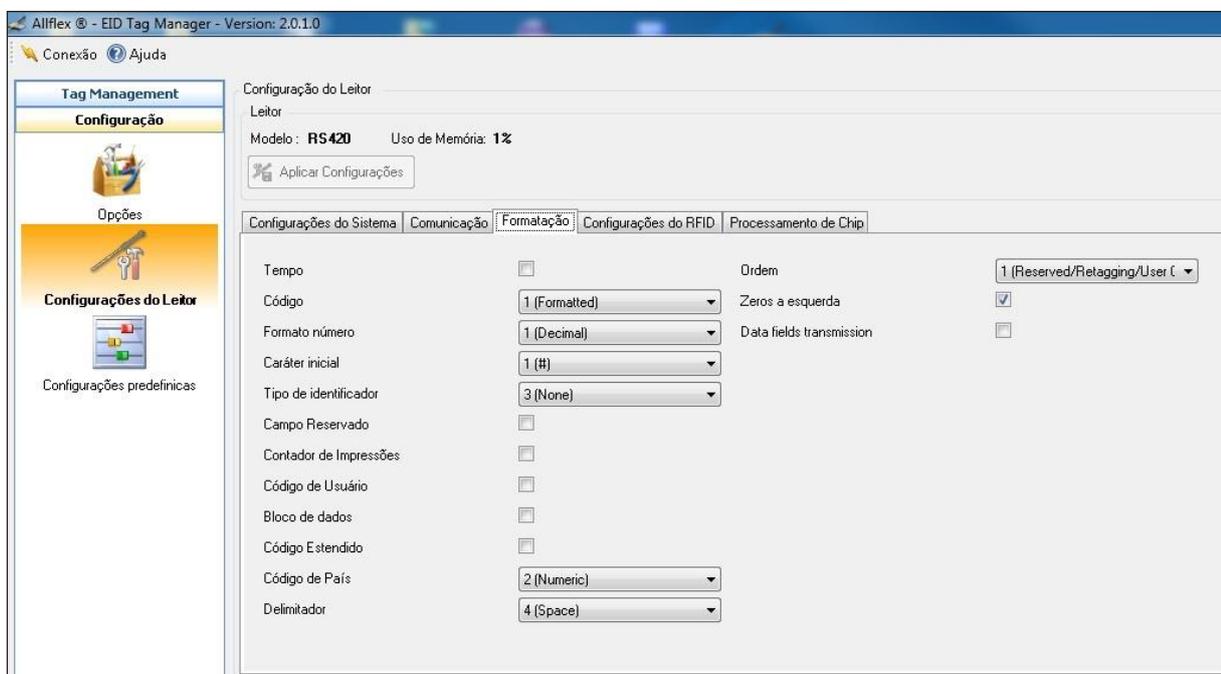

7) Clique na aba “Configurações do RFID” e altere os parâmetros conforme abaixo:

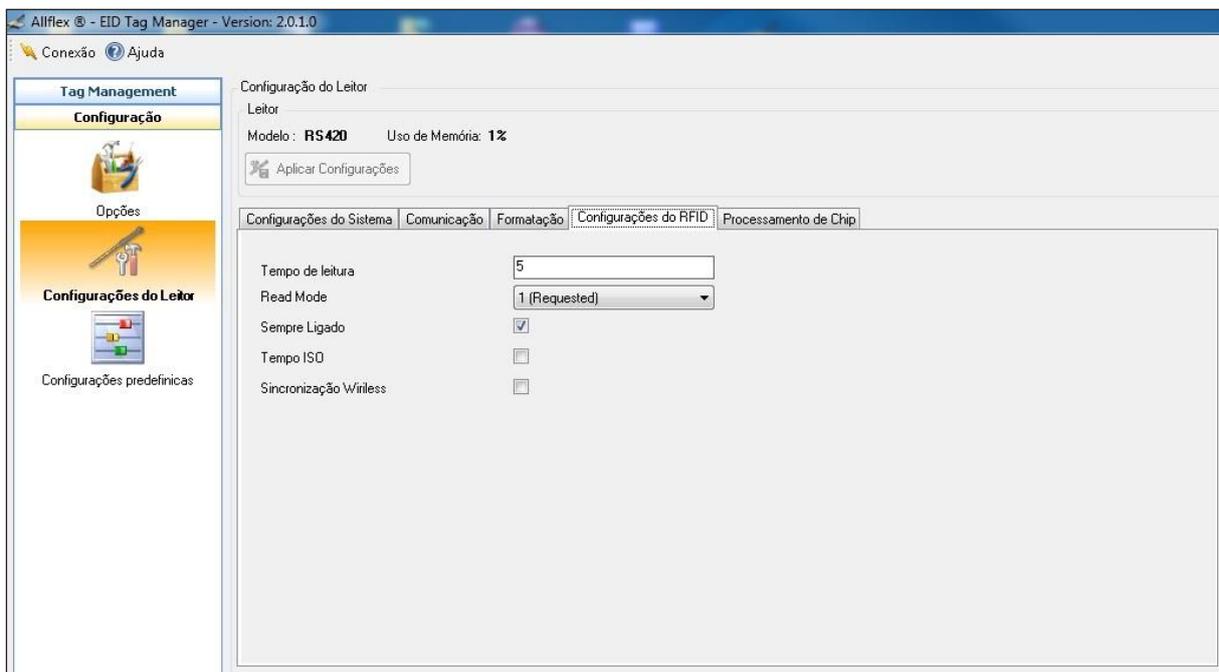

8) Em seguida, clique na aba “Processamento de Chip” e altere os parâmetros conforme abaixo:

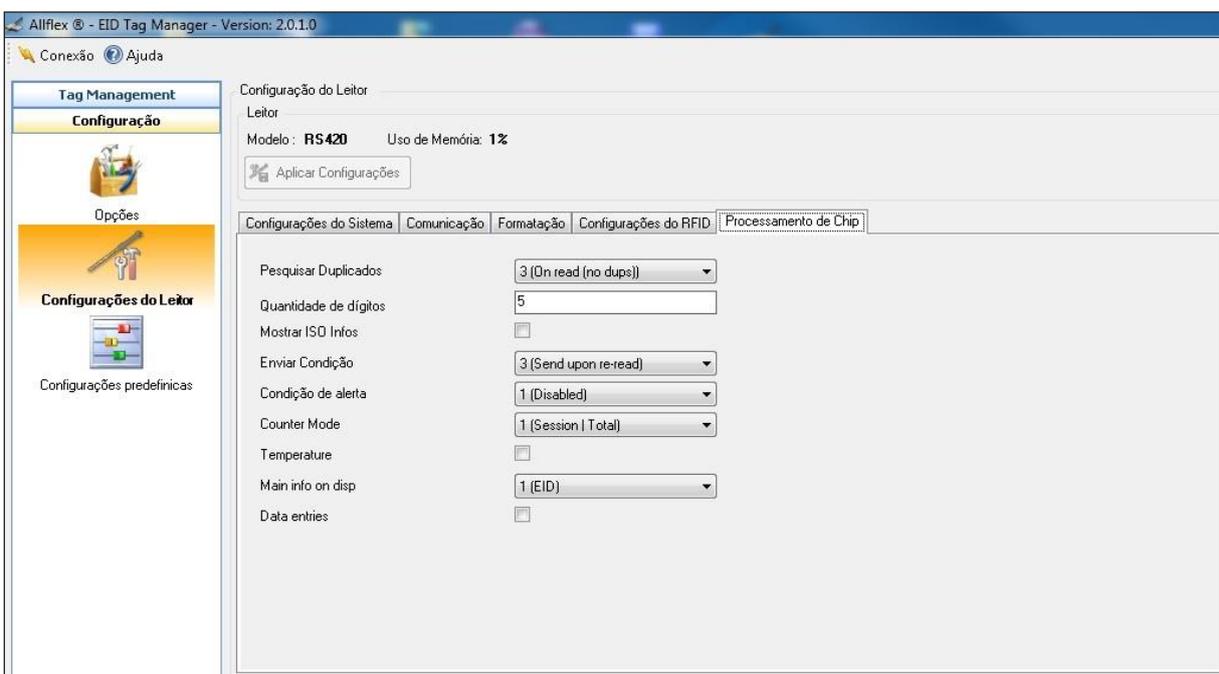

9) Para finalizar, clique em “Aplicar Configurações” para que sejam gravadas no leitor as configurações feitas. Clique em “Sim” e a confirmação de que o leitor foi configurado será exibida.



Para comunicação via serial RS232, o leitor somente funciona com o cabo de interligação disponibilizado pela Toledo do Brasil e poderá ser utilizado simultaneamente com a impressora ou comunicação através do bluetooth.


## 9.2.2. Configuração Tru-Test

A configuração do leitor é feita através do software disponibilizado pelo fabricante no link abaixo:


<https://livestock.tru-test.com/en/applications/datalink>

Para configurar o leitor, siga os passos abaixo:

- 1) Com o leitor ligado à porta serial do computador, execute o software “**Tru-Test Data Link**”. Ao carregar, o software automaticamente se conecta ao leitor e baixa suas configurações atuais;
- 2) No menu “**Ferramentas**”, acesse a opção “**Configurações XRS**”;

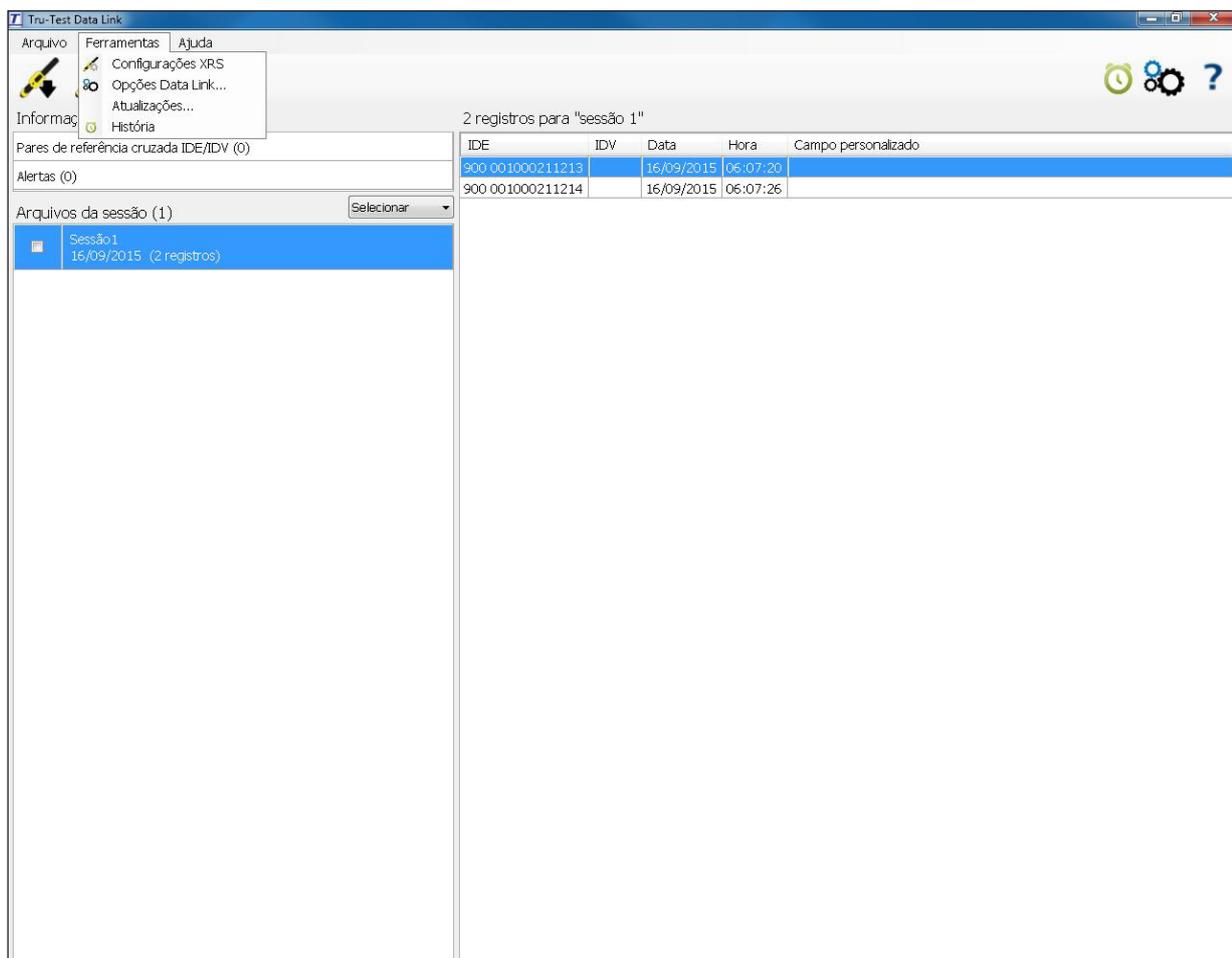


3) Será exibida a tela abaixo, clique na aba “Interface do usuário” e altere os parâmetros conforme abaixo:

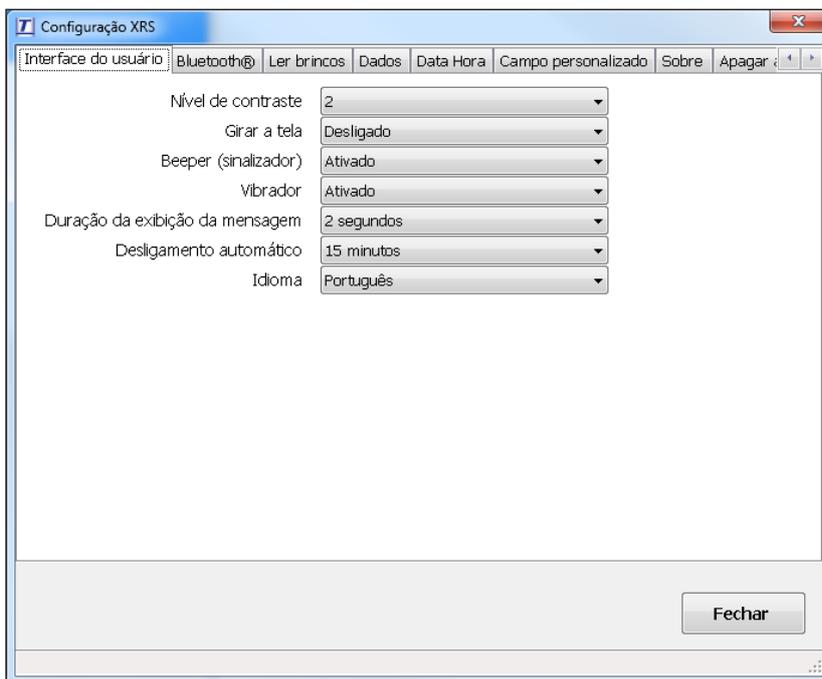

4) Em seguida, clique na aba “Bluetooth” e altere os parâmetros conforme abaixo:




Caso for utilizar a comunicação via Bluetooth, o endereço do bluetooth do campo “Endereço MAC do XRS”, deverá ser o mesmo a ser digitado na balança MGR 4000 Campo.

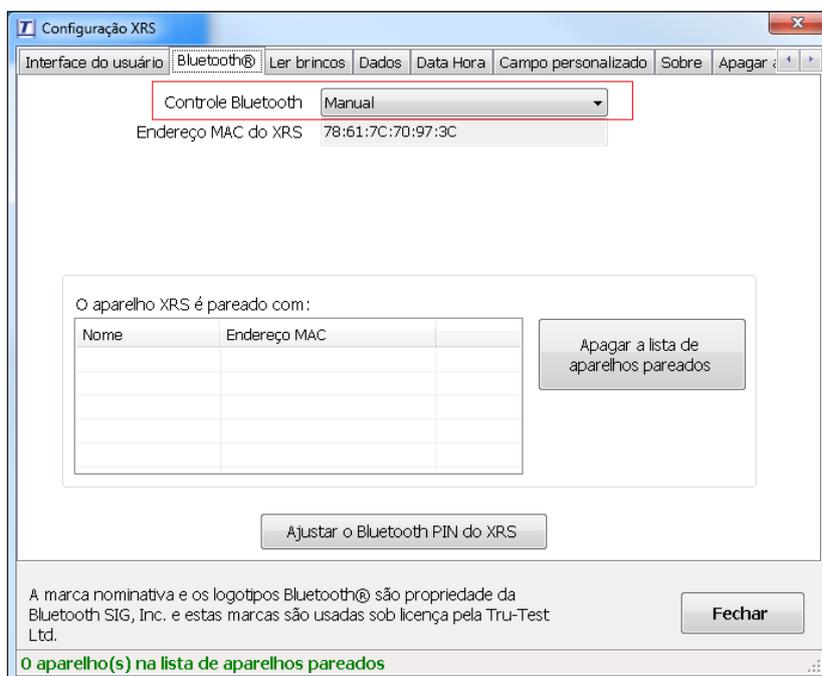


- 5) Clique no botão **“Ajustar o Bluetooth PIN do XRS”**, será exibida a tela a seguir. Clique em **“Ajustar o PIN a 0000”** para reconfigurar o valor:



- 6) Após a alteração, será exibida uma tela solicitando que seja interrompida a conexão. Confirme a interrupção e após alguns segundos, uma nova janela será exibida confirmando a alteração do PIN;
- 7) Para validar a alteração, encerre o programa e reinicie-o. Após reabrir, acesse novamente a aba **“Configurações XRS”** e retome as configurações abaixo:
- 8) Clique na aba **“Ler brincos”** e altere os parâmetros conforme abaixo:

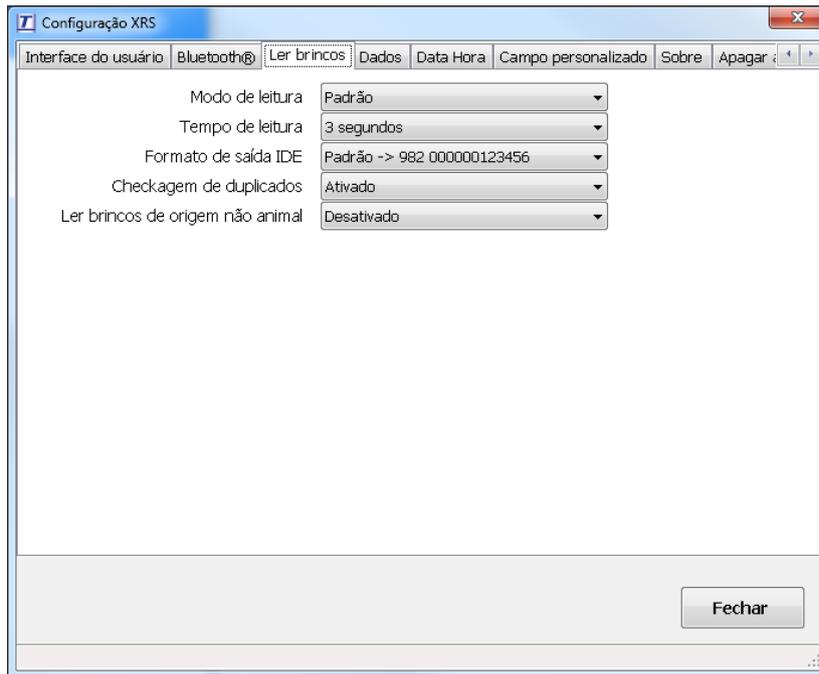


9) Em seguida, clique na aba “**Dados**” e altere os parâmetros conforme abaixo:

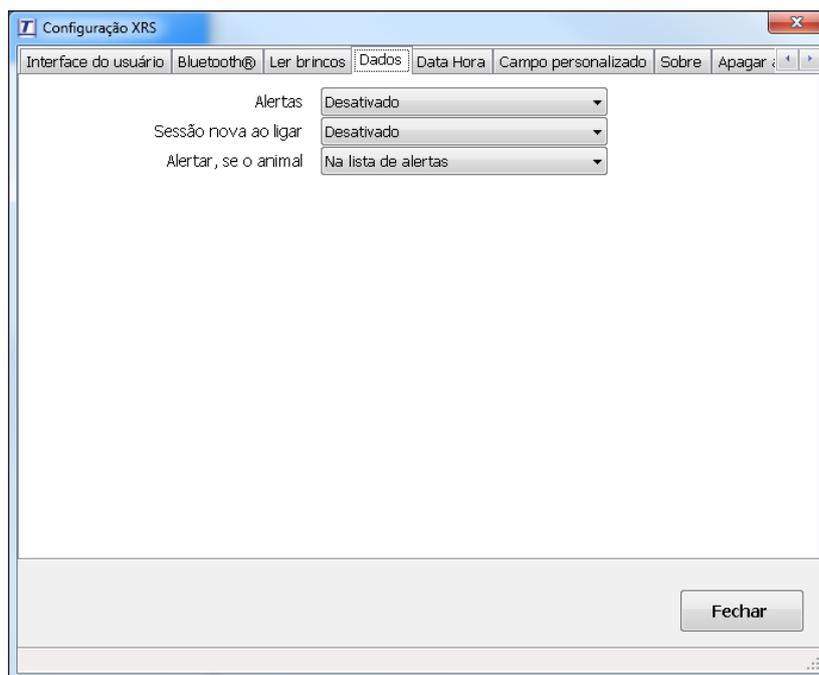

10) Clique na aba “**Campo Personalizado**” e altere os parâmetros conforme abaixo:



Para comunicação via serial RS232, o leitor somente funciona com o cabo de interligação disponibilizado pela fabricante do leitor e não poderá ser utilizado simultaneamente com a impressora. Porém se o leitor estiver sendo operado via bluetooth a impressora poderá operar normalmente via serial RS232.

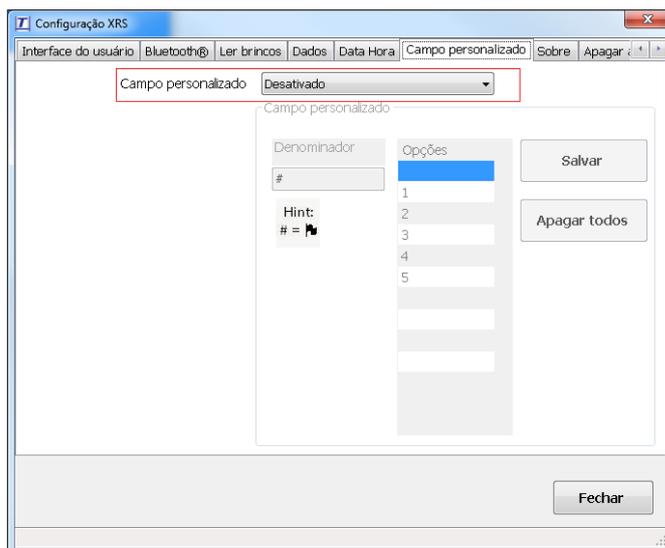

11) Para finalizar, clique em “**Fechar**” para que sejam gravadas no leitor as configurações alteradas.

### 9.2.3. Configuração AnimalTag

A configuração do leitor é realizada através da leitura de tags, para utilizar no modo serial é necessário desativar o bluetooth.

- 1) Caso o led do bluetooth estiver ligado, significa que o leitor está operando através do bluetooth, dessa forma, para desativar deverá ler a tag “**Enviar microchip**”;
  - 2) Basta ligar o cabo e o leitor está configurado para fazer identificações automáticas;
- Para utilizar no modo bluetooth é necessário configurar conforme abaixo:

- 1) Ligue o leitor;
- 2) Para acessar ao modo de configuração leia a tag “**Configuração**”;
- 3) No menu de configuração, com a tecla direita do leitor navegue até a opção “**Configuração Bluetooth**”;
- 4) Pressione o botão vermelho para acessar a configuração do Bluetooth;
- 5) O leitor exibirá uma tela de inserção de endereço Bluetooth;
- 6) Em seguida, digite o endereço MAC do bluetooth da sua balança. Após a digitação de todos os dígitos, pressione o botão vermelho para confirmar a alteração;
- 7) Para finalizar, leia a tag “**Enviar Microchip**” para ativar o Bluetooth;



Esse passo de leitura da tag “**Enviar Microchip**” deverá realizar todas as vezes que o leitor for religado.

- 8) Após alguns segundos o led de indicador de bluetooth do leitor acenderá.



Para comunicação via serial RS232, o leitor somente funciona com o cabo de interligação disponibilizado pela fabricante do leitor e poderá ser utilizado simultaneamente com a impressora.



Para comunicação via serial RS232, o leitor somente funciona com o cabo de interligação disponibilizado pela fabricante do leitor e não poderá ser utilizado simultaneamente com a impressora. Porém se o leitor estiver sendo operado via Bluetooth a impressora poderá operar normalmente via serial RS232.



Versões 3.05A e superiores são incompatíveis com o Leitor AnimalTag (At05).

## 9.3. Configuração Celular (Android e IOS)

Para configurar o celular, siga os passos abaixo:

- 1) Com a balança ligada, teclle no ícone do aplicativo do seu celular para ele ser inicializado;



- 2) Com o aplicativo iniciado o Bluetooth do celular é acionado automaticamente e será exibida essa tela:




Nessa área ficam as identificações das balanças que podem ser conectadas com o celular.

Essa identificação irá vir no corpo do terminal para que não haja confusão na hora de realizar a conexão.


- 3) Selecione a balança que você queira utilizar, logo quando você selecioná-la ela ficará com o fundo em azul para se destacar entre as outras, conforme imagem abaixo:



- 4) Com a balança selecionada teclle em “**Tentar conexão**” para dar sequência na operação;
- 5) Se a conexão funcionar um bip irá soar e a tela abaixo será exibida:

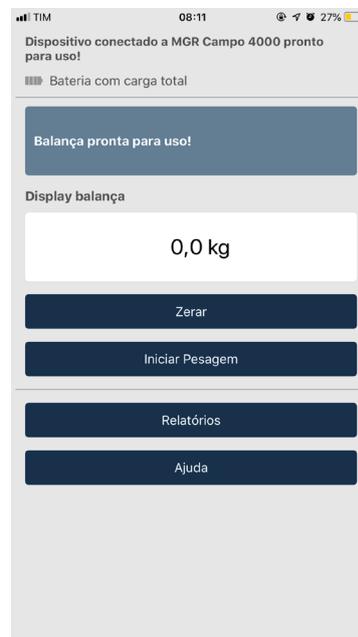

- 6) Conforme o peso na balança vai sendo mudado, no aplicativo essa mudança também ocorre. Veja os exemplos abaixo:

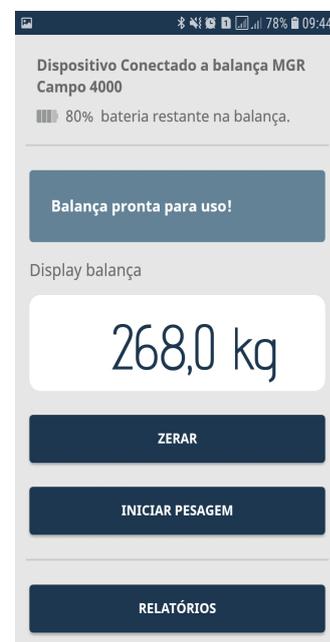


Assim temos 4 opções com as seguintes funções:


- **Zerar:** Zera a balança para começar a pesagem para caso exista dejetos sobre a plataforma;
- **Iniciar Pesagem:** Inicia a pesagem da balança através do aplicativo;
- **Relatórios:** Permite visualizar os mesmos relatórios disponíveis na balança;
- **Ajuda:** Contém informações da balança com respostas para dúvidas frequentes.

### 9.3.1. Iniciar Pesagem

- 1) Clique em **“Iniciar Pesagem”** e uma opção irá aparecer perguntando se deseja configurar as apartações ou usar as existentes;

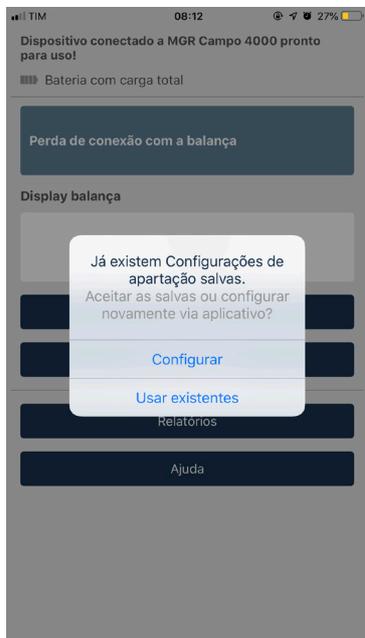

- 2) Caso clique em configurar, essa tela será exibida:

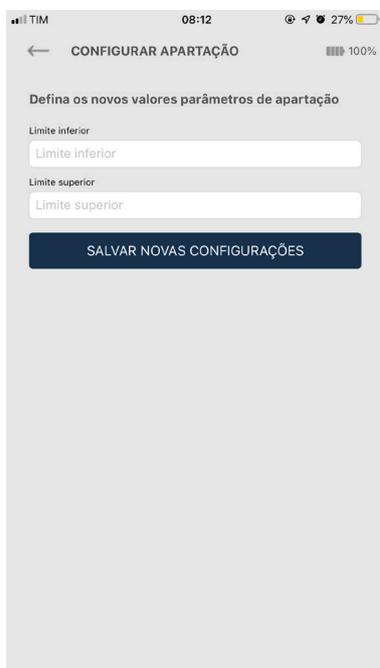


- 3) Digite o Limite Inferior e Superior da apartação desejada que será utilizado para realizar a operação e depois tecle em **“Salvar Novas Configurações”**;


- 4) Irá surgir uma tela de aviso perguntando se você realmente quer substituir os valores de apartação configuradas;



- 5) Clique em **“Sim substituir”** e a tela para realizar pesagens será exibida;

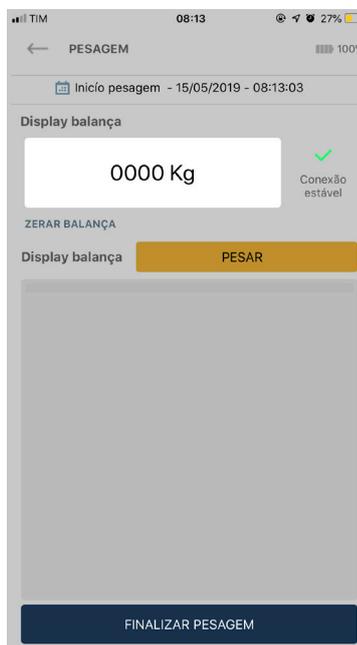

- 6) Com o peso desejado na balança tecle em **“Pesar”** para registrar o resultado;

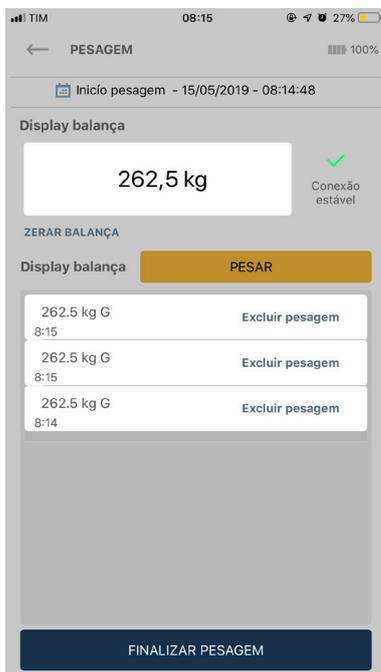


Assim as pesagens que serão realizadas serão armazenadas somente no aplicativo.



As pesagens também poderão ser realizadas através da tecla **“Pesar”** da balança.

- 7) Caso queira excluir uma pesagem, tecle em **“Excluir pesagem”** e um aviso irá aparecer:

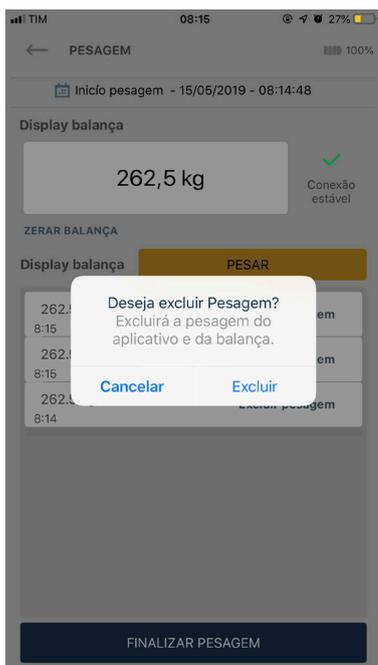


- 8) Tecle em **“Excluir”** e assim essa pesagem será apagada do aplicativo;



As pesagens serão armazenadas também na balança, porém somente a última poderá ser excluída do aplicativo e da balança. As demais pesagens somente serão excluídas do aplicativo.

- 9) Para finalizar as pesagens, tecle na opção que está escrito **“Finalizar Pesagem”**. Uma tela será exibida:

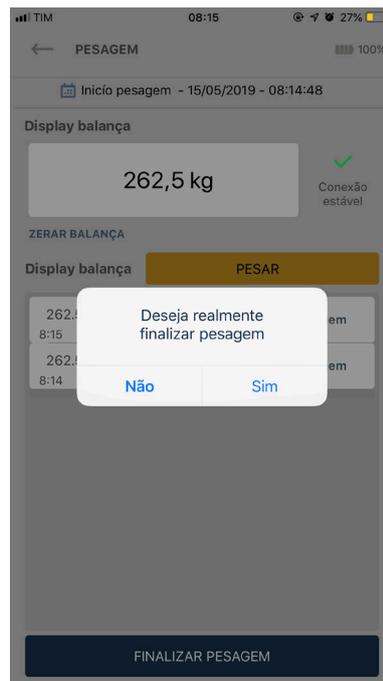

- 10) Tecle **“Sim”** para finalizar as pesagens;  
11) O aplicativo irá voltar para a tela inicial com a mensagem de que a **“Pesagem foi finalizada com sucesso”** conforme imagem abaixo:




## 9.3.2. Relatórios



Não é necessário estar conectado com a balança para acessar os relatórios.

A opção relatório é o lugar que ficam armazenadas todas as pesagens que foram feitas com o aplicativo.

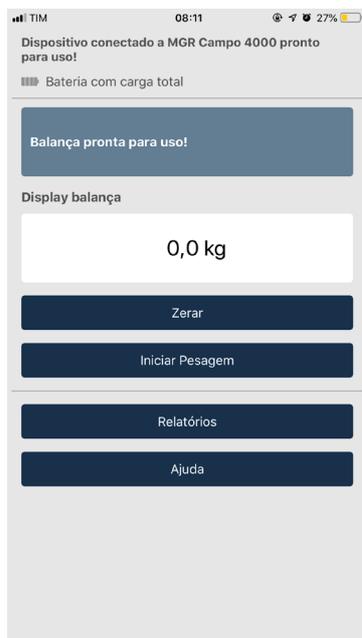

1) Tecle em “Relatórios” e uma nova tela será aberta.



As pesagens são ordenadas conforme as datas em ordem decrescente. Para escolher uma data determinada basta clicar em “Filtrar por data” que um calendário irá aparecer possibilitando escolher a data desejada.

### 9.3.2.1.1. Filtrar por data

1) Clique em “Filtrar por data” e um calendário irá aparecer.




2) Selecione a data desejada e tecla “OK”. Agora apenas os dados da data selecionada que serão exibidos.



Agora temos a opção de ver o relatório completo ou compartilhar os dados da pesagem através de uma planilha no Excel, no formato “CSV”.

### 9.3.2.1. Apartação

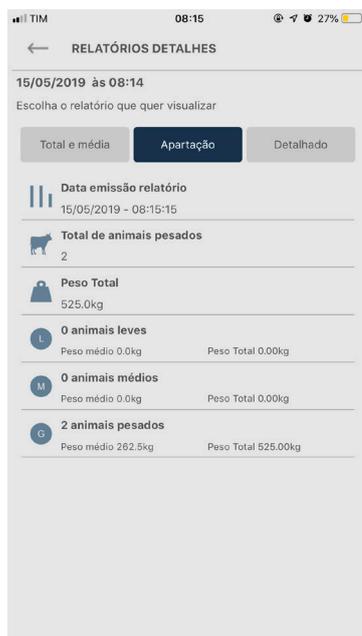

Na opção **“Apartação”** temos os seguintes dados:

- Data emissão relatório;
- Total de animais pesados;
- Peso total;
- Quantidade de Animais leves;
- Quantidade de Animais médios;
- Quantidade de Animais gordos.

### 9.3.2.2. Ver relatório completo

Teclae em **“Ver relatório completo”** e uma nova tela será exibida.



Nessa tela temos as informações completas sobre a pesagem que foi executada. Temos 3 opções de informação:


- Total e média;
- Apartação;
- Detalhado.

### 9.3.2.3. Total e média

Conforme imagem anterior, a opção **“Total e média”** mostra as seguintes informações:

- Total de animais pesados;
- Peso médio;
- Peso total;
- Data de pesagem inicial do lote;
- Data de emissão do relatório.

### 9.3.2.4. Detalhado

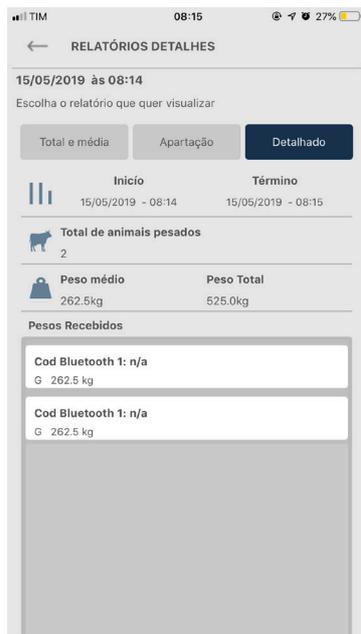

Na opção “**Detalhado**” temos as seguintes informações:

- Início da pesagem;
- Término da pesagem;
- Total de animais pesados;
- Peso médio;
- Peso total;
- Pesos recebidos;

Para voltar na tela dos relatórios, clique nesta seta  que está localizada no canto superior esquerdo.

### 9.3.2.5. Compartilhar

Na tela dos relatórios tem a opção de compartilhar os dados da pesagem.



Para compartilhar os dados da pesagem, teclie em “**Compartilhar**” e escolha qual lugar você quer enviar (e-mail, drive, aplicativo de mensagens).

Os dados irão em uma planilha no seguinte padrão:

Código leitor Bluetooth	Código leitor Serial	Data corrente	Hora corrente	Peso líquido	Resultado da aparição
' + 20 caracteres	' + 20 caracteres	10 caracteres	5 caracteres	7 caracteres	1 caracteres

Podemos ver alguns exemplos de relatórios que foram compartilhados por e-mail no capítulo a seguir.

### 9.3.2.6. Tabela de relatório sem uso de leitor Bluetooth e leitor Serial

Código leitor Bluetooth	Código leitor Serial	Data corrente	Hora corrente	Peso líquido	Resultado da aparição
'	'	24/05/2019	09:55	266.0	G
'	'	24/05/2019	09:55	234.0	M
'	'	24/05/2019	09:55	300.0	G
'	'	24/05/2019	09:55	100.0	L
'	'	24/05/2019	09:55	34.0	L
'	'	24/05/2019	09:54	100.0	L
'	'	24/05/2019	09:54	234.0	M
'	'	24/05/2019	09:54	134.0	M

### 9.3.3.1. Tabela de Relatório com uso de leitor

#### Bluetooth e sem leitor Serial

Código leitor Bluetooth	Código leitor Serial	Data corrente	Hora corrente	Peso líquido	Resultado da apartação
123456789012	'	24/05/2019	12:51	33.0	L
123456789012	'	24/05/2019	12:51	201.0	M
123456789012	'	24/05/2019	12:51	267.0	G
123456789012	'	24/05/2019	12:51	100.0	L
123456789012	'	24/05/2019	12:50	167.0	M

### 9.3.3.2. Tabela de Relatório sem uso de leitor

#### Bluetooth e com leitor Serial

Código leitor Bluetooth	Código leitor Serial	Data corrente	Hora corrente	Peso líquido	Resultado da apartação
'	9876543210	24/05/2019	13:46	100.5	M
'	9876543210	24/05/2019	13:45	167.5	M
'	9876543210	24/05/2019	13:45	267.5	G
'	9876543210	24/05/2019	13:45	33.5	L
'	9876543210	24/05/2019	13:45	67.0	L

### 9.3.3.3. Tabela de Relatório com uso de leitor


#### Bluetooth e com leitor Serial

Código leitor Bluetooth	Código leitor Serial	Data corrente	Hora corrente	Peso líquido	Resultado da apartação
123456789012	9876543210	24/05/2019	14:01	66.5	L
123456789012	9876543210	24/05/2019	14:01	234.0	M
123456789012	9876543210	24/05/2019	14:01	301.0	G
123456789012	9876543210	24/05/2019	14:00	100	L
123456789012	9876543210	24/05/2019	14:00	167.0	M


## 9.3.3. Ajuda

É uma opção que fornece informações sobre algumas operações e dúvidas que poderão ocorrer conforme for utilizado o aplicativo:

- 1) Tecle em **"Ajuda"** no Menu principal;

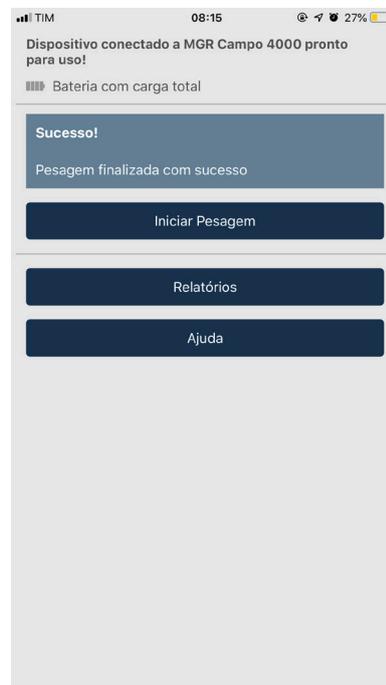

- 2) Depois uma tela irá surgir mostrando os tópicos que podem ser consultados;

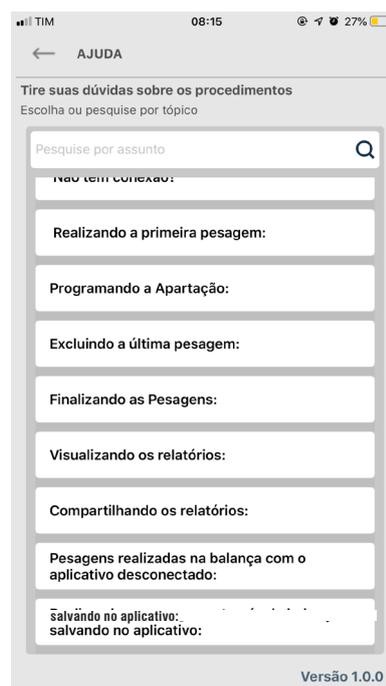

- 3) Caso você queira pesquisar por um assunto, basta digitá-lo em **“Pesquisar por assunto...”** e assim o tópico irá aparecer isolado conforme exemplo abaixo:



## 9.4. Procedimento para configurar a conexão Bluetooth



O procedimento de configuração Bluetooth do dispositivo deve ser realizado antes de iniciar esse procedimento.

Na comunicação da balança com os leitores ou com celular, a balança tem a função **“Server”** e os outros dispositivos são **“Client”**.

**Server:** Quem executa as informações.

**Client:** Quem manda as ordens das informações.

### 9.4.1. Configuração Bluetooth para leitores de brinco

1) Para configurar a MGR4000 Campo com leitor de brinco, tecle para ligar e durante o processo de inicialização pressione a tecla até aparecer a versão do equipamento;

2) Navegue até o parâmetro **“C06”** com a tecla até ser exibida no display a informação **“APP d”** (aplicativo desligado) ou **“APP L”** (aplicativo ligado), utilize a tecla para mudar o estado deste parâmetro;

3) Pressionando a tecla novamente, será exibida a informação **“Ltr 1 d”** que sinaliza que não há leitor de brinco conectado na balança, tecle para habilitar este parâmetro para **“Ltr1 L”**;

4) Depois pressione e será exibida a informação **“dESc 1”**, tecle para ativar o bluetooth e tecle novamente para alterar o parâmetro de **“Prot 1”** para **“Prot 2”** (o **“Prot 2”** só pode ser utilizado com o leitor de brinco da Tru-Test), tecle e será exibida a mensagem **“Con bt”** que indica que a balança está aguardando a comunicação do leitor de brinco. Consulte o capítulo **“Programando a Balança”** para saber qual o parâmetro é compatível com o seu leitor de brinco;

5) Observe as mensagens no display, segue abaixo os possíveis retornos dessa configuração:

- **“Cfg bt”** - Inicializando a conexão e o módulo Bluetooth;
- **“Con bt”** - Como a balança é do tipo Server, ela aguarda que o leitor se conecte a ela;
- **“Err xx”** - Caso ocorra algum erro, avalie o erro através da tabela no capítulo **“Antes de Chamar a Toledo do Brasil”**;
- **“Conect”** - Conexão efetuada com sucesso.



Consulte o manual do usuário do seu leitor de brinco para realizar a configuração de comunicação.

Após realizado a conexão do leitor de brinco na balança, será exibida a mensagem **“ConEct”** por alguns segundos, após isso será exibida a informação **“Ltr1 L”** indicando que conexão entre o leitor e

a balança foi realizada com sucesso, pressione a tecla até sair do menu de configuração e ser

exibida a tela de pesagem. Após este procedimento concluído com sucesso o seu dispositivo está pronto para uso.

### 9.4.2. Configuração Bluetooth para computadores e celulares

1) Acesse o modo de programação;

2) Navegue até o parâmetro C06 com a tecla ;

3) O display exibirá **“APP d/L”**. Aperte a tecla para desabilitar ou para habilitar o App MGR e selecione com . Aperte para trocar **“dEscon”** no display para **“Con bt”** para conectar o aplicativo na balança.

4) Pressione a tecla para mostrar a situação da conexão (desabilitado ou habilitado e o modelo de leitor configurado);

5) Pressione a tecla para configurar a conexão;

6) Observe a mensagem no display, segue abaixo os possíveis retornos dessa configuração:

- **“Cfg bt”** - Inicializando a conexão e o módulo Bluetooth;
- **“Con bt”** - Conecte o celular à balança, primeiramente pareando pelo próprio celular e conectando através do App MGGR;
- **“Err xx”** - Caso ocorra algum erro, avalie o erro através da tabela no capítulo **“Antes de Chamar a Toledo do Brasil”**;
- **“Conect”** - Conexão efetuada com sucesso.

Após este procedimento concluído com sucesso o seu dispositivo está pronto para uso.

## 9.5. Protocolo de Comunicação para dispositivos

O formato de transmissão do protocolo para dispositivos tem os seguintes layouts.

### 9.5.1. Protocolo peso bruto e apartação

O formato de transmissão do protocolo em peso bruto tem o seguinte layout:

**<STX><SP><PPPPP><SP><UU><SP><A><CR><LF><ETX>**

Onde:

<b>STX</b>	Início de texto
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aso números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

### 9.5.2. Protocolo com peso líquido e apartação

O formato de transmissão do protocolo em peso líquido (quando com tara) tem o seguinte layout:

**<STX><SP><PPPPP><SP><UU><SP><( ><A><)><SP><L><CR><LF><ETX>**

<b>STX</b>	Início de texto
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aso números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>(</b>	Abre parênteses
<b>)</b>	Fecha parênteses
<b>L</b>	Indicação de peso líquido e uso de tara
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

### 9.5.3. Protocolo com o uso de um leitor (bluetooth ou serial), peso bruto e apartação

O formato de transmissão do protocolo com leitor (leitor bluetooth ou leitor serial) em peso bruto e apartação:

**<STX><CCCCCCCCCCC><CR><LF><STX><SP><PPPPP><SP><UU><SP><A><CR><LF><ETX>**

Onde:

<b>STX</b>	Início de texto
<b>C</b>	Código do brinco
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aso números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto



## 9.5.7. Protocolo data, hora, peso bruto e apartação

O formato de transmissão do protocolo com date e hora em peso bruto tem o seguinte layout:

```
<STX><DD></><DD></><DD><-><HH><:><HH><SPSP><PPPPP><SP><UU><SP><A><CR><LF><ETX>
```

Onde:

<b>STX</b>	Início de texto
<b>DD</b>	Data
<b>HH</b>	Hora
<b>/</b>	Barra
<b>:</b>	Dois pontos
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aso números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

## 9.5.8. Protocolo com peso líquido e apartação

O formato de transmissão do protocolo com data e hora em peso líquido (quando com tara) tem o seguinte layout:

```
<STX><<DD></><DD></><DD><-><HH><:><HH><SPSP><PPPPP><SP><UU><SP><( ><A>< < ><SP><L><CR><LF><ETX>
```

<b>STX</b>	Início de texto
<b>DD</b>	Data
<b>HH</b>	Hora
<b>/</b>	Barra
<b>:</b>	Dois pontos
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aso números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>(</b>	Abre parênteses
<b>)</b>	Fecha parênteses
<b>L</b>	Indicação de peso líquido e uso de tara
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

## 9.5.9. Protocolo com data, hora, o uso de um leitor (Bluetooth ou serial), peso bruto e apartação

O formato de transmissão do protocolo com leitor (leitor bluetooth ou leitor serial) em peso bruto e apartação:

```
<STX><CCCCCCCCCCCC><CR><LF><STX><DD></><DD></><DD><-><HH><:><HH><SPSP><PPPPP><SP><UU><SP><A><CR><LF><ETX>
```

Onde:

<b>STX</b>	Início de texto
<b>C</b>	Código do brinco
<b>DD</b>	Data
<b>HH</b>	Hora
<b>/</b>	Barra
<b>:</b>	Dois pontos
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aso números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

## 9.5.10. Protocolo com data, hora, uso de um leitor (Bluetooth ou serial), peso líquido e apartação

O formato de transmissão do protocolo com data, hora, com leitor (leitor Bluetooth ou leitor serial) em peso líquido (quando com tara) e apartação tem o seguinte layout:

```
<STX><CCCCCCCCCCCC><CR><LF><STX><DD></><DD></><DD><-><HH><:><HH><SPSP><PPPPP><SP><UU><SP><( <A> <)> <SP><L><CR><LF><ETX>
```

Onde:

<b>STX</b>	Início de texto
<b>C</b>	Código do brinco
<b>DD</b>	Data
<b>HH</b>	Hora
<b>/</b>	Barra
<b>:</b>	Dois pontos
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aso números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

## 9.5.11. Protocolo com dois leitores (um Bluetooth e outro serial ou dois Bluetooth), peso bruto e apartação

O formato de transmissão do protocolo com dois leitores (um Bluetooth e outro serial ou dois leitores Bluetooth) em peso bruto e apartação tem o seguinte layout:

```
<STX><CCCCCCCCCCCC><CR><LF><STX><CCCCCCCCCCCC><CR><LF>STX<DD></><DD></><DD><-><HH><:><HH><SPSP> <PPPPP><SP><UU><SP><A><CR> <LF><ETX>
```

<b>STX</b>	Início de texto
<b>DD</b>	Data
<b>HH</b>	Hora
<b>/</b>	Barra
<b>:</b>	Dois pontos
<b>C</b>	Código do brinco
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 ou 5 caracteres destinado aos números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

## 9.5.12. Protocolo com data, hora, uso de dois leitores (um Bluetooth e outro serial ou dois Bluetooth), peso líquido e apartação

O formato de transmissão do protocolo com leitor (leitor Bluetooth ou leitor serial) em peso líquido (quando com tara) e apartação tem o seguinte layout:

```
<STX><CCCCCCCCCCCC><CR><LF><STX><DD></><DD></><DD><-><HH><:><HH><SPSP><PPPPP><SP><UU><SP><(><A><)> <SP><L><CR><LF><ETX>
```

Onde:

<b>STX</b>	Início de texto
<b>C</b>	Código do brinco
<b>DD</b>	Data
<b>HH</b>	Hora
<b>/</b>	Barra
<b>:</b>	Dois pontos
<b>SP</b>	Espaço
<b>P</b>	Peso que está sendo exibido na balança (sendo 4 caracteres destinado aos números e um para vírgula)
<b>UU</b>	Unidade de medida do peso
<b>A</b>	Indicação da apartação
<b>CR</b>	Carriage return
<b>LF</b>	Line feed
<b>ETX</b>	Final de texto

## 9.6. Impressora Fujitsu

Para ligação da impressora Fujitsu à balança, necessita-se também do cabo de comunicação RS-232C.

Com o cabo em mãos, conecte-os a saída do terminal de pesagem e inicie as pesagens.

Ao teclar  durante a pesagem, será impresso peso do animal e apartação (se cadastrada).

Ao término da pesagem, é possível imprimir as seguintes informações utilizando as teclas:



Quantidade de animais pesados



Peso médio dos animais pesados



Peso total dos animais pesados




Ao desligar a balança, todas as informações serão apagadas.

# 10. MGR LINK

## 10.1. Conectando e configurando a balança ao computador


Antes de ligar o terminal ao computador verifique se o parâmetro **[C04 = L]** esta habilitado, para mais detalhes consulte o capítulo **“Programando a Balança”**. No computador procure no menu iniciar pelo **“Gerenciado de Dispositivos”** e vá até a opção de **“Portas (COM e LPT)”**.

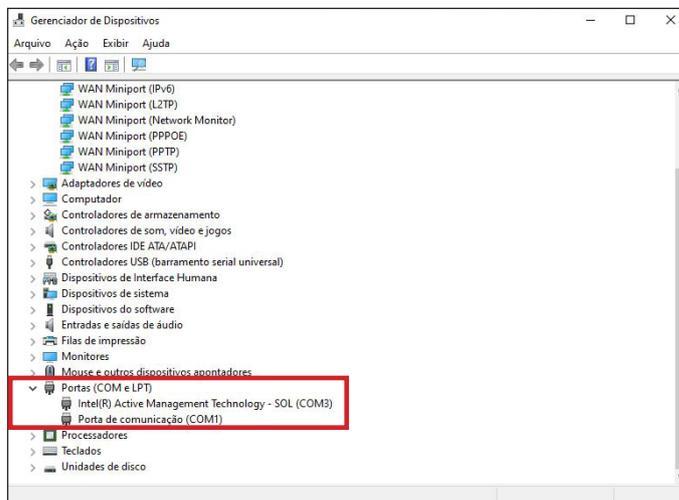

Com o terminal da balança ligado conecte ao computador utilizando o cabo USB do tipo “B”.




Após a conexão do cabo USB do terminal ao computador a tela de gerenciamento de dispositivos vai atualizar mostrando a porta “COM” em que está conectado.

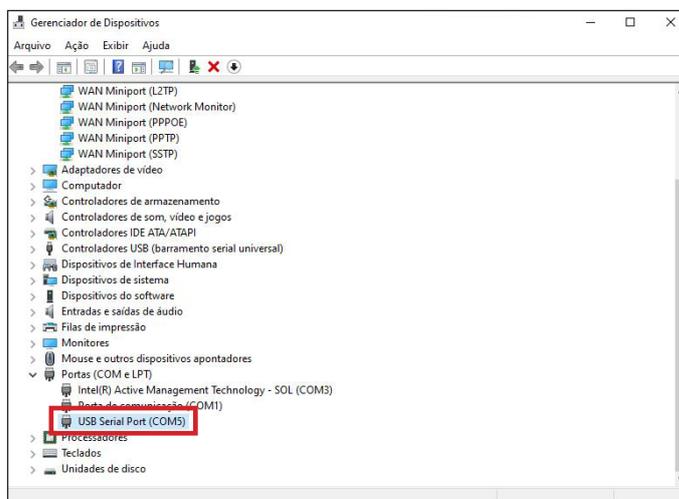


Identificando a porta **“COM”** correspondente, abra o software MGRLINK.


Na tela inicial do software MGRLINK clique na opção de configuração.

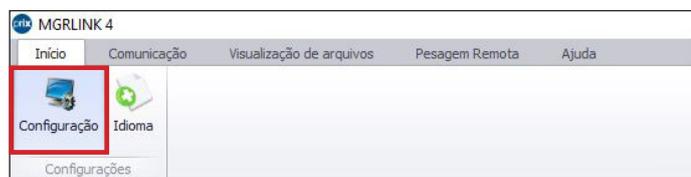

Na tela configuração, configure a porta **"COM"** identificada anteriormente e o tipo de balança utilizada, clique no ícone  para salvar as alterações.

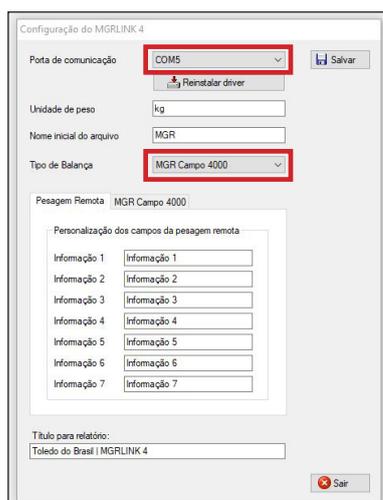

Para a configuração de Data/Hora, apartação e código de leitor acesse a aba MGR Campo 4000.

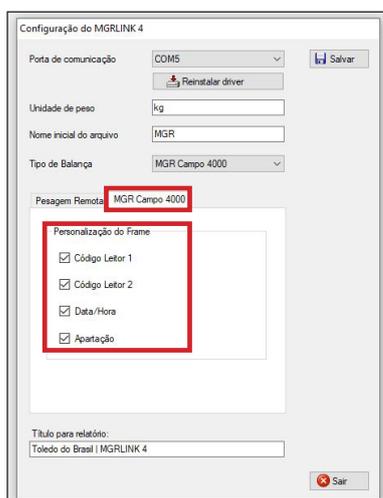

## 10.2. Pesagem remota


A pesagem remota permite a comunicação via porta USB, Bluetooth e Serial com software MGRLINK, que por sua vez envia o comando para se realizar um pesagem e receber os dados da operação em questão.

A partir da versão 3.05A, a pesagem remota está disponível nas interfaces:

- Porta USB tipo B;
- Bluetooth no socket genérico para comunicação com Celular e Computador;
- Porta Serial, quando não há leitor serial configurado.



Após as devidas configurações, vá até a aba de **"Pesagem Remota"** e clicando em **"Atualizar"** o peso que está aparecendo no display vai aparecer no software assim como a data/hora se configurada.

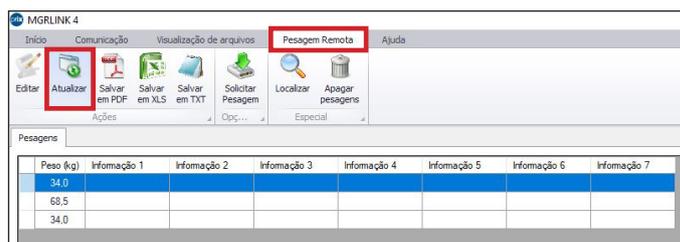

Para utilizar a função **Pesagem Remota** utilizando um aplicativo de testes será necessário habilitar o parâmetro **[C04 = L]** na balança e enviar `<ENQ> 0x05 (0x05 - endereço em hexadecimal)`, a pesagem será realizada, e os dados serão enviados como nas tabelas nas páginas seguintes.

Para realizar a pesagem remota via comandos, basta enviar `<ENQ> 0x05 (0x05 - endereço em hexadecimal)`, a pesagem será realizada, e os dados serão enviados como nas tabelas nas páginas seguintes.

# 11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## 11.1. Dimensões

### 11.1.1. Terminal de pesagem


\*em mm



### 11.1.2. Barras de pesagem


#### 11.1.2.1. Barra Standard

- Material das barras: Aço carbono SAE 1010/1020;
- Acabamento: Esmalte acrílico martelado prata;
- Cabos resistentes para maior segurança;
- Possui alças para transporte;
- Dimensões (A x L x C): 83 x 150 x 900 mm.

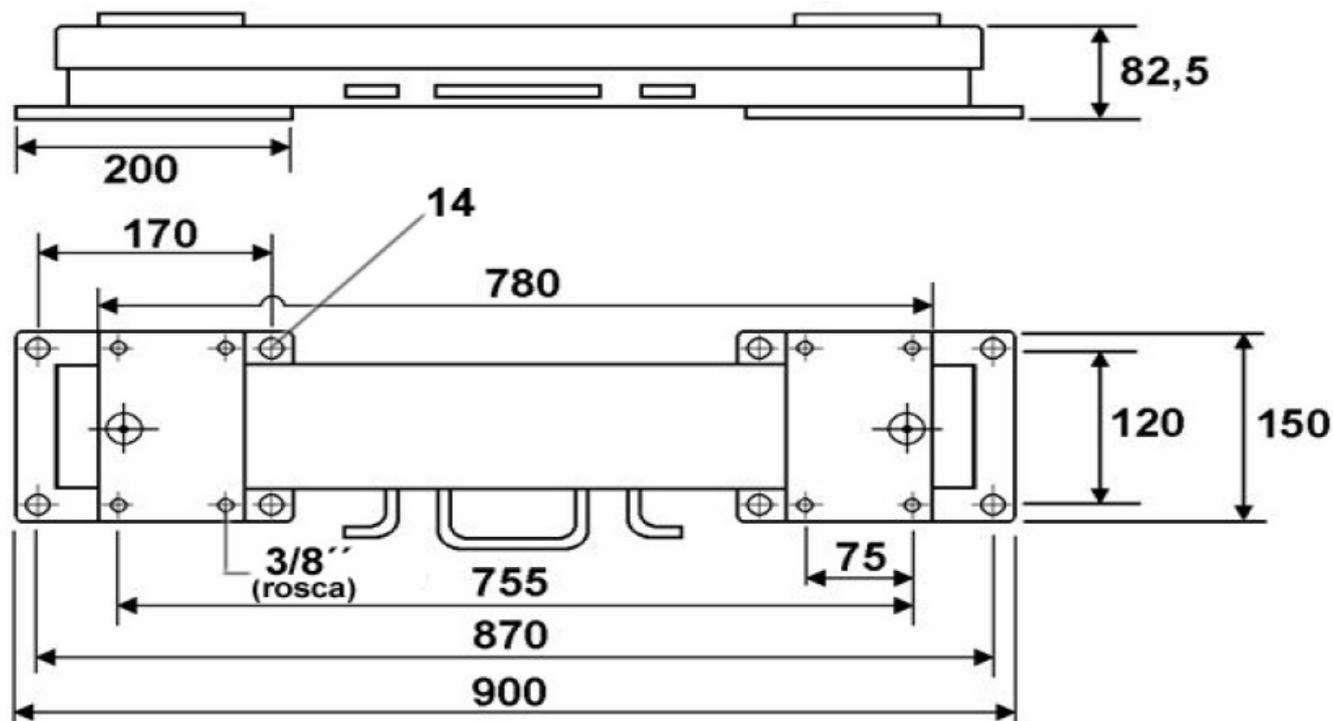

### 11.1.2.2. Barra Aberta

- Material das barras: Aço carbono SAE 1010/1020;
- Acabamento: Esmalte acrílico martelado prata;
- Cabos resistentes para maior segurança;
- Cabos resistentes para maior segurança;
- Dimensões (A x L x C): 138,4 x 150 x 1045 mm.

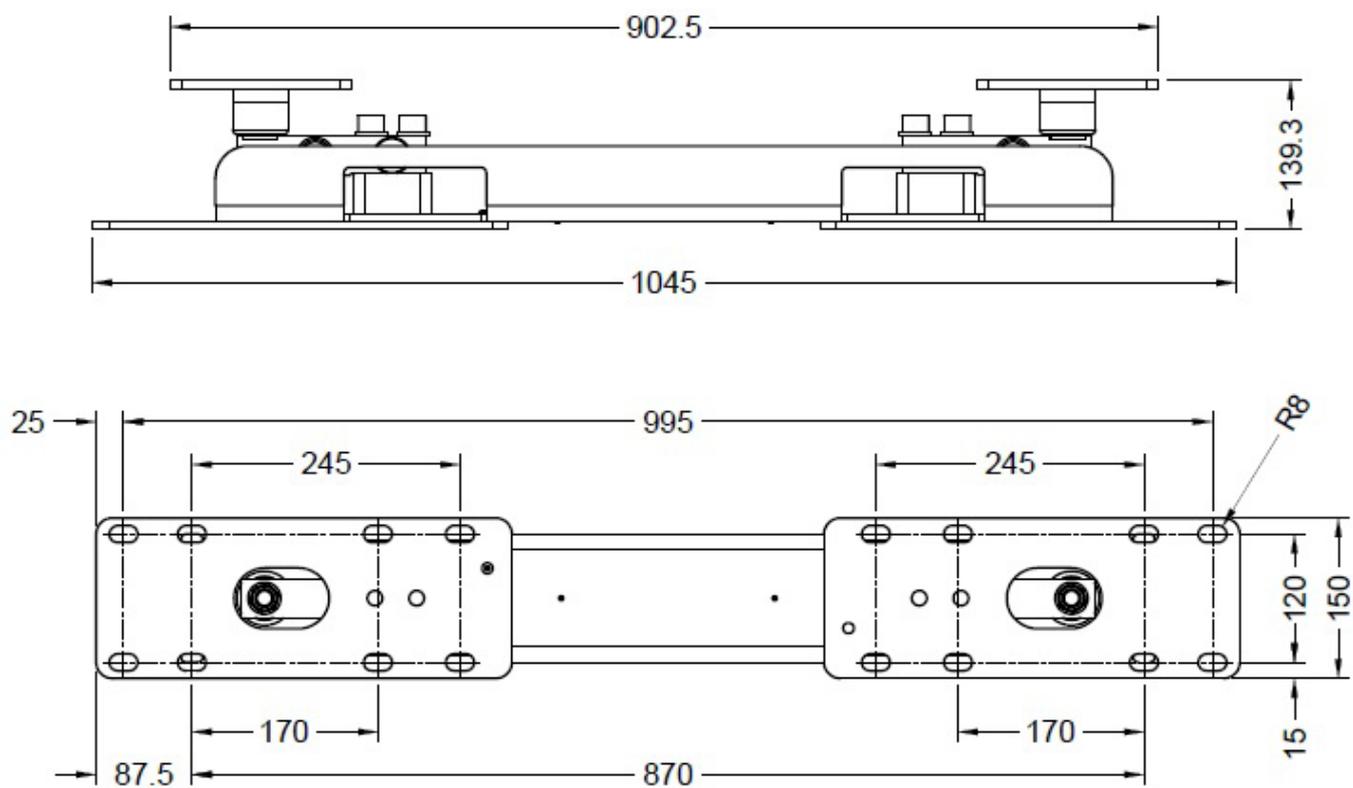

### 11.1.3. Embalagem

Aprovado de acordo com as normas:

- Portaria do Inmetro 157/2022;
- NBR 9460/86;
- ISTA - Projeto 1A.


Temperatura de armazenamento: 0° a +70°C

#### Dimensões da embalagem

#### Barra Standard



## Barra aberta

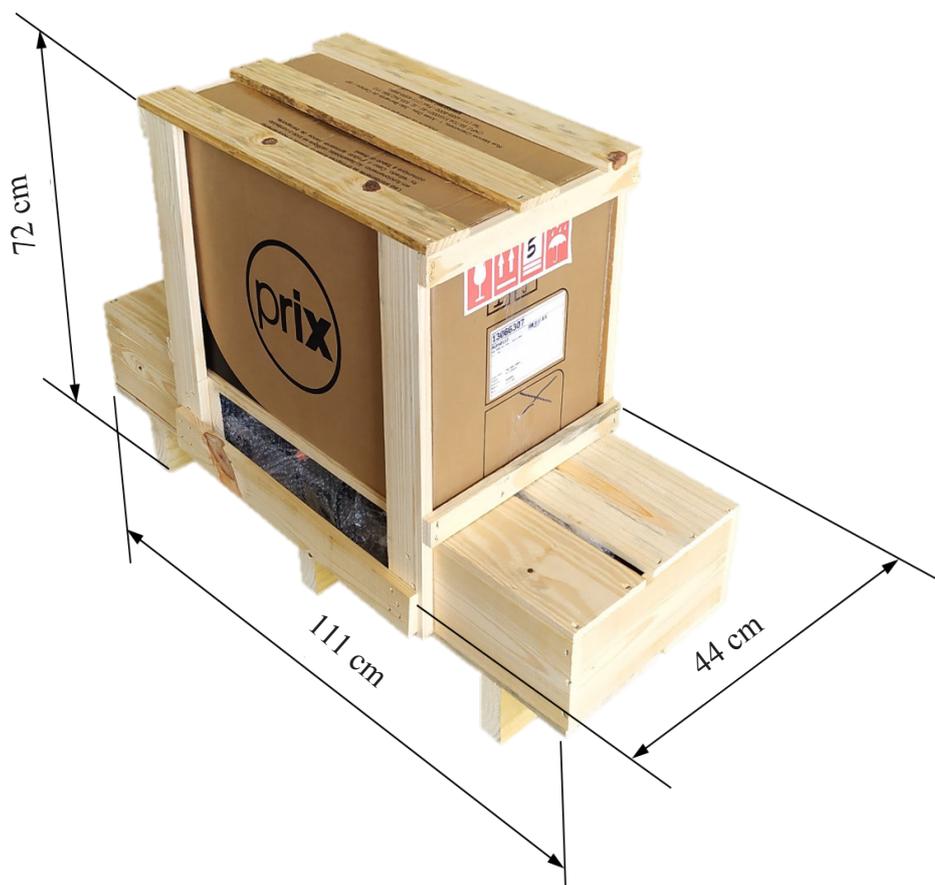

## 11.2. Peso do produto

- Peso líquido (Indicador + Suporte): 2,01 kg

### Barra Standard

- Peso líquido (Indicador + Suporte + Barras): 39 kg
- Peso bruto (Embalado completo): 51 kg

### Barra Aberta

- Peso líquido (Indicador + Suporte + Barras): 63 kg
- Peso bruto (Embalado completo): 77 kg

## 11.3. Alimentação elétrica

### 11.3.1. Fonte de alimentação



- Tipo de fonte: Full range;
- Tensão de alimentação: 93,5 a 264 Vca;
- Tensão de saída: 12 Vcc;
- Corrente de saída: 2 A;
- Frequência: 50/60 Hz;
- Consumo:
  - Máximo: 10,8 W.
- Tipo de alimentação: Adaptador de parede;
- A Toledo do Brasil aconselha colocar um estabilizador de energia (não incluso).

### 11.3.2. Bateria interna

- Tipo recarregável: 7,2 Vcc / 4.400 mA/h;
- Autonomia: ~ 32 horas;
- Tempo de recarga: ~ 4 horas;
- Sinalizador de carga no display.

### 11.3.3. Bateria externa

A balança possui entrada para conexão de bateria externa, permitindo que a balança seja alimentada com 12 Vcc.




Não dar partida no motor com a balança conectada à bateria.

Exemplo: Bateria Automotiva

Alternativamente à alimentação elétrica externa, o terminal poderá ser operado com o uso de bateria externa automotiva. Para isto:

- Desligue o terminal, teclando - Conecte o cabo apropriado (ilustração abaixo), primeiro no terminal e depois na bateria, seguindo os polos positivo e negativo.

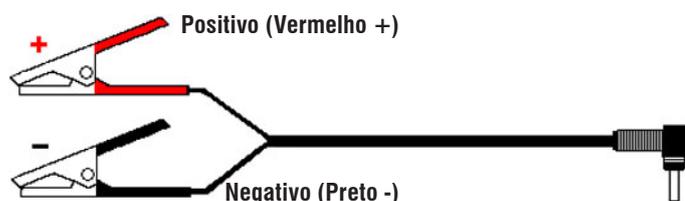

**OBS.:** O cabo de interligação com 5 metros de comprimento e conector jacaré são itens opcionais.



A operação da balança quando em utilização do cabo de bateria automotiva não permite o recarregamento da bateria do veículo. Desta forma, quando houver a necessidade de utilização de bateria externa, recomendasse que esta seja para uso exclusivo da balança. Não é recomendado a utilização desta bateria externa no veículo, antes que seja recarregada, após o uso prolongado em operação na balança sob o risco de carga insuficiente para partida do veículo.

#### Para o Brasil:

No momento do descarte da(s) bateria(s) utilizada(s) no(s) equipamento(s) fabricado(s) e/ou fornecido(s) pela Toledo do Brasil, a(s) mesma(s) deverá(ão) ser devolvida(s) à Toledo do Brasil ou ao(s) seu(s) representante(s), de acordo com a resolução CONAMA nº401 de 05/11/2008.

#### Para outros países:

Consulte a legislação ambiental local para o correto descarte desta bateria.

#### Riscos à Saúde:

O contato com os elementos químicos internos da bateria pode causar severos danos à saúde humana.

#### Riscos ao Meio Ambiente:

A destinação final inadequada pode poluir o solo e lençóis freáticos.

#### ATENÇÃO:

Não abrir, desmontar ou utilizar fora do produto Toledo do Brasil.

#### Composição Básica:

Lítio (LI-ION).

Maiores informações por e-mail: [ind@toledobrasil.com](mailto:ind@toledobrasil.com)



### 11.3.4. Acendedor de cigarro automotivo


- Tensão de saída: 12 Vcc;
- Conector do cabo: Adaptador conversor veicular;
- Cabo de interligação: 3 metros de comprimento;
- Fornecimento do cabo: Opcional.



O terminal não possui carregador de bateria e recurso para indicação da carga da bateria externa. Não recomendamos o uso **“exclusivo”** do terminal com baterias do tipo recarregáveis devido que a vida útil das mesmas podem ser prejudicadas quando submetidas a um grande tempo de funcionamento sem o recebimento da carga completa.

### 11.4. Kit de conversão eletromecânica

- Modelo: Tipo “S” (SV-50, SV-100 e SV-200);
- Capacidade: 50, 100, 200, 500, 1000 kg;
- Número de células: Até 2 células de carga por terminal;
- Tensão de excitação: 10 a 15 Vcc;
- Grau de proteção: IP67;
- Sobrecarga admissível: 150%;
- Sobrecarga ruptura: 300%;
- Material: Alumínio.

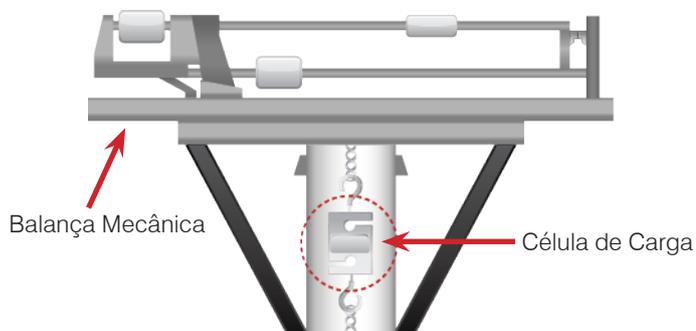

A partir da versão 3.05A do MGR4000 Campo, não irá mais usar kit de conversão.

## 11.5. Características metrológicas

### 11.5.1. Ensaios de compatibilidade eletromagnética

Aprovado conforme as normas:

- IEC 801-2: ESD (Descargas eletrostáticas);
- IEC 801-4: Burst / EFT (Transientes elétricos);
- IEC 61000-4-3: Imunidade radiada (Susceptibilidade).

### 11.5.2. Climático

Aprovado conforme portaria Inmetro 157/2022:

- Temperatura de operação: 0 a +40°C;
- Umidade: 10 a 95% (sem condensação).

### 11.5.3. Metrológico

Aprovado conforme portaria Inmetro 157/2022.

# 12. ANTES DE CHAMAR A TOLEDO DO BRASIL



A Toledo do Brasil despense anualmente no aprimoramento técnico de centenas de profissionais mais de 30.000 horas/homem e, por isso, garante a execução de serviços dentro de rigorosos padrões de qualidade. Um simples chamado e o Técnico especializado estará em seu estabelecimento, resolvendo problemas de pesagem, auxiliando, orientando, consertando ou aferindo e calibrando sua balança. Mas antes de fazer contato com eles, e evitar que sua balança fique fora de operação, verifique se você mesmo pode resolver o problema com uma simples consulta na tabela abaixo:

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Balança não liga.	Adaptador de parede desligado ( Versão Bateria ); Cabo de Alimentação desligado.	Conecte o adaptador de parede na tomada. Conecte o cabo de alimentação na tomada.
	Bateria interna descarregada ( * ).	Recarregue a bateria ( ligue o Adaptador de parede na rede de energia elétrica.
	Falta de energia elétrica.	Verifique chaves / disjuntores.
	Mau contato na tomada.	Normalize o problema.
Indicação instável do peso.	Rede elétrica oscilando ou fora das especificações.	Verifique e providencie o conserto de sua rede elétrica. Em casos extremos, utilize um estabilizador de tensão.
	Corrente forte de ar incidindo diretamente no prato de pesagem.	Elimine possíveis fontes de corrente de ar ou tente minimizar o efeito da corrente de ar.
	Balança apoiada em superfície que gera trepidações.	Elimine possíveis fontes de trepidações ou tente minimizar o efeito da trepidação.
	Produtos ou materiais encostando nas laterais ou sob o prato de pesagem.	Verifique o prato de pesagem e remova possíveis fontes de agarramento.
Balança exibe a mensagem Err1.	Erro de memória.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem Err2.	Erro de memória.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem Err3.	Erro de ajuste de indicação.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem Err9.	Erro de ajuste de indicação.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem Errbt.	Erro de configuração.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem ErrPd.	Erro de comunicação com pen-drive.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem Errcom.	Dispositivo não conectado/encontrado.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem ErrLt.	Erro de leitura na gravação via pen-drive.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem Errth.	Erro de tamanho do arquivo no pen-drive.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem ErrCr.	Erro de CRC do arquivo no pen-drive.	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem Erro.	Erro de operação.	Realize as operações conforme os procedimentos contidos em Operando Sua Balança.
Balança exibe a mensagem I0	Erro na inicialização do módulo Bluetooth	Chame a Assistência Técnica Toledo do Brasil.
Balança exibe a mensagem C1	Conexão interrompida	Tente reconectar o dispositivo com a Balança
Balança exibe a mensagem C2	Erro na comunicação com o módulo Bluetooth	Verifique se as configurações do Bluetooth do dispositivo e da balança estão corretas
Balança exibe a mensagem C3	Erro de TimeOut	Desligue e Ligue a balança para tentar se conectar de novo com o APP.
Balança exibe a mensagem C4	Protocolo não configurado	Configure o protocolo de comunicação
Balança exibe a mensagem UUUU quando é ligada.	Fora da faixa de Captura de Zero.	Retire a carga que se encontra na plataforma da Balança.
Após a colocação de carga na plataforma, o display de peso da balança apaga.	Sobrecarga.	Retire imediatamente a carga da plataforma.

# 13. VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

Todo equipamento de pesagem, independentemente da tecnologia aplicada em sua confecção, sofre desgaste com o uso e requer ajustes periódicos para que se tenha certeza de sua exatidão.

Ajuste de indicação é o ato de se colocar um peso padrão conhecido no prato ou plataforma da balança e verificar se a leitura do instrumento é, de fato, muito próxima ao valor do peso aplicado.

O erro permissível depende do tipo de metrologia que sua empresa ou organização adota:

**Metrologia Legal** - Baseada na Lei da balança (Portaria 157 de 2022),

ou

**Metrologia Científica** - Baseada no máximo erro adotado como aceitável no processo. Este erro é estabelecido por procedimentos internos da organização, que são levantados por meio de cálculos estatísticos e análises ao longo de um determinado tempo de pesquisa.

Um equipamento de pesagem que perdeu sua exatidão pode trazer como consequência de suas leituras errôneas, prejuízos diversos, como por exemplo:

- Perda de capital, embalando-se quantidades a mais;
- Retrabalhos diversos, como lotes reprovados pelo controle de qualidade;
- Clientes insatisfeitos;
- Falta de padronização do produto final.

E também perda de credibilidade e prestígio da marca, quando eventualmente os produtos com problemas são lançados no mercado e sofrem autuações dos órgãos fiscalizadores em eventuais blitz, expondo os produtos até mesmo nos canais de comunicação de massa, por exemplo, rádio e TV.

Não existe outra forma de se comprovar a exatidão de um equipamento de pesagem se não ajustando-o com pesos padrão.

Desta forma, listamos abaixo os pesos padrão recomendados para este produto.

Nossa recomendação é baseada na Portaria 157/2022 e contempla cinco (5) pontos de verificação de forma a garantir que se comprove a linearidade da balança em toda a sua faixa de pesagem. Entretanto, isso não é uma regra, podendo o próprio cliente estipular os pontos de verificação que melhor atendam às suas necessidades.

Assim sendo, abaixo estão os pontos de verificação recomendados para este equipamento:

**Balança de 500 kg x 500 g:** 10 kg, 250 kg e 500 kg.

**Balança de 3.000 kg x 2000 g:** 40 kg, 1.000 kg, 1.500 kg e 3.000 kg.

A seguir, temos os pesos e massas padrão Toledo do Brasil que recomendamos para realizar esta verificação com seus respectivos códigos:

**OBS:** As quantidades devem ser estipuladas pelo cliente para contemplar os pontos desejados.

	<p>Sempre ao manusear pesos-padrão utilize os EPIs, EPCs e equipamentos de movimentação de pesos corretos.</p> <div data-bbox="560 1697 719 1861"></div> <div data-bbox="746 1697 1023 1921"></div> <div data-bbox="1050 1697 1241 1944"></div>
---	---

## Capacidade de 500 Kg

Qtde	Código	Descrição	Formato
1	8002537	Massa Padrão 10 kg	 Cilíndrico
12	6057816	Massa Padrão Carrinho 20 kg	 Carrinho
2	6004064	Massa Padrão 250 kg	 Cilíndrica

## Capacidade de 3000 kg

Qtde	Código	Descrição	Formato
2	8002536	Massa Padrão 20 kg "U"	 Cilíndrico
4	6004064	Massa Padrão 250 kg	 Cilíndrica
6	6004064	Massa Padrão 250 kg	 Cilíndrica
12	6004064	Massa Padrão 250 kg	 Cilíndrica

Se desejar verificar o seu equipamento em outros pontos que não os especificados aqui, entre em contato com a Filial Toledo do Brasil mais próxima, ou com o vendedor de sua região. Teremos o maior prazer em atendê-los e também esclarecê-lo sobre eventuais dúvidas no processo de ajuste.

Os Pesos e Massas padrão Toledo do Brasil são fabricados para atender às exigências mais severas quanto à precisão e aparência utilizando os mais modernos recursos de processamento de metais existentes no país. A Toledo do Brasil dispõe de laboratório de massa acreditado na RBC (Rede Brasileira de Calibração) estando habilitado para calibração e ajuste de pesos e massas padrão de 1 mg até 2000 kg, sendo que todos os nossos pesos são fornecidos com Certificado de Calibração RBC.

# 14. PESOS-PADRÃO E ACESSÓRIOS

A Toledo do Brasil utiliza na calibração e ajustes de balanças pesos-padrão rigorosamente calibrados pelo Ipem-SP e homologados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Para esses serviços, as filiais Toledo do Brasil estão equipadas com pesos-padrão em quantidade adequada para a calibração de balanças de qualquer capacidade.

Em casos de necessidade, dispomos de pesos e massas-padrão (de 1 mg à 2000 kg) para venda ou aluguel.

Abaixo alguns exemplos de pesos, massas, coleções e acessórios que dispomos:



*Pesos Individuais*



*Coleções Variadas*



*Acessórios*



*Massa-Padrão*



*Massa-Padrão*

# 15. PEÇAS ORIGINAIS RECOMENDADAS



Relacionamos algumas peças que julgamos essenciais ter em estoque, para garantir um atendimento imediato e minimizar as horas paradas de seu indicador, em caso de defeitos.

Não é obrigatória a aquisição de todas as peças aqui relacionadas.

Caso seja de seu interesse, solicite o Catálogo de Peças para a correta identificação de outras peças aqui não relacionadas, permitindo assim um fornecimento rápido e correto.

QTDE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	6209594	PCI Principal - Versão Bateria
1	3732073	Fonte Full Range
1	6211935	Painel
1	6209609	Teclado
1	6075926	Cabo Bateria Externa
1	6206717	Cabo de interligação para acendedor de cigarro automotivo
1	3474019	Bateria Interna

# 16. ARQUITETURAS PRINCIPAIS


## Arquitetura 1

1 - Plataforma de Pesagem.




## Arquitetura 2

1 - Plataforma de Pesagem;  
1 - Saída Serial 1 - Impressora de relatórios.

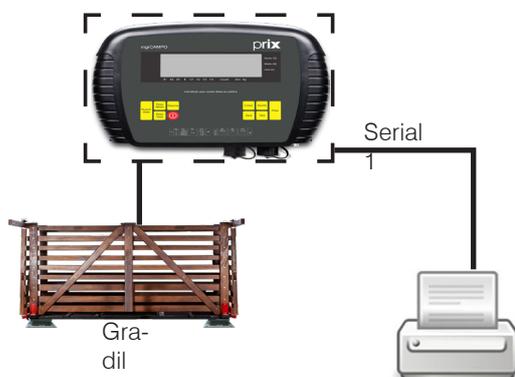

## Arquitetura 3

1 - Plataforma de Pesagem;  
1 - Saída Serial 1 - Impressora de relatórios;  
1 - Celular com Aplicativo MGR (Bluetooth).

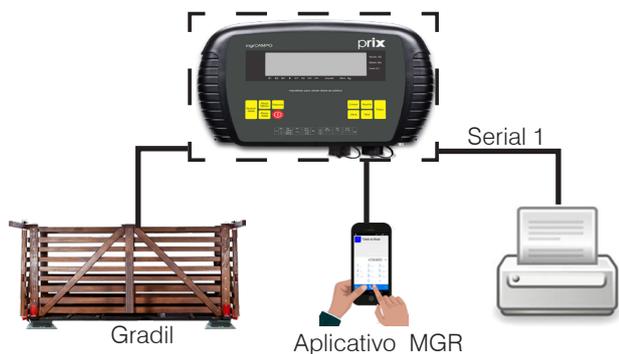


## Arquitetura 4

1 - Plataforma de Pesagem;  
1 - Saída Serial 1 - Impressora de relatórios;  
1 - Celular com Aplicativo MGR;  
1 - Computador com comunicação Bluetooth.




## Arquitetura 5

1 - Plataforma de Pesagem;  
1 - Saída Serial 1 - Impressora de relatórios;  
1 - Celular com Aplicativo MGR;  
1 - Computador com comunicação Bluetooth;  
1 - Leitor de brinco Bluetooth.

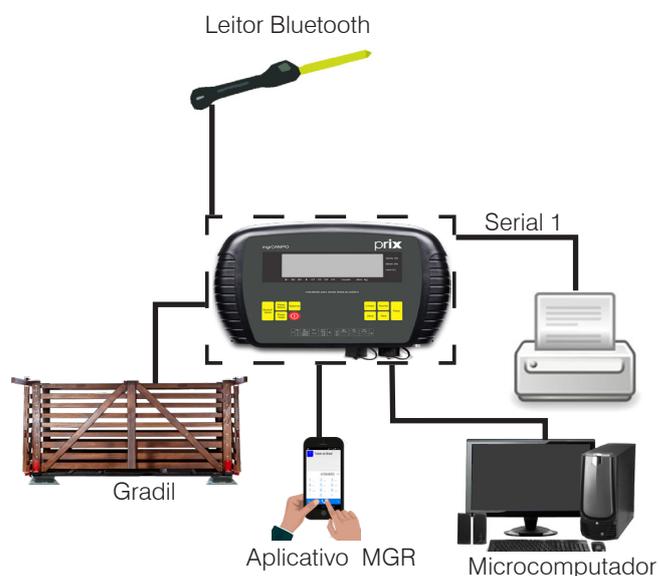

### Arquitetura 6

- 1 - Plataforma de Pesagem;
- 1 - Saída Serial 1 - Impressora de relatórios;
- 1 - Celular com Aplicativo MGR;
- 1 - Computador com comunicação Bluetooth;
- 2 - Leitor de brinco Bluetooth.

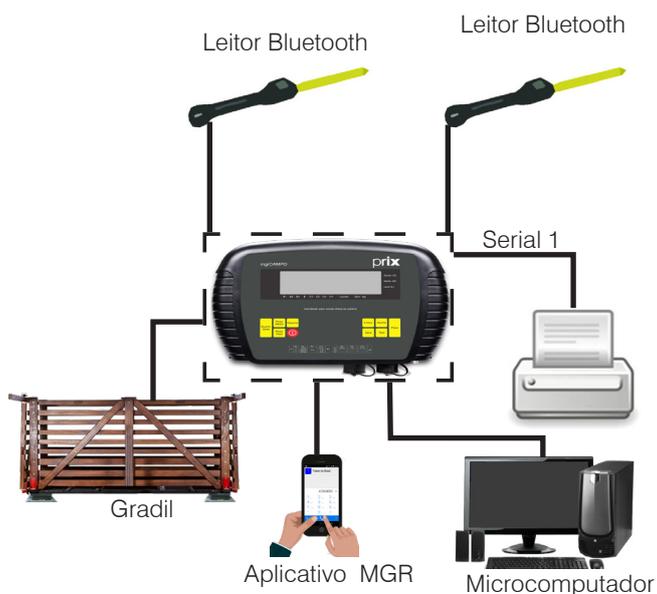

### Arquitetura 8

- 1 - Plataforma de Pesagem;
- 1 - Saída Serial 1 - Leitor de Brinco;
- 1 - Celular com Aplicativo MGR;
- 1 - Computador com comunicação Bluetooth.




### Arquitetura 9

- 1 - Plataforma de Pesagem;
- 1 - Saída Serial 1 - Leitor de Brinco;
- 1 - Celular com Aplicativo MGR.



### Arquitetura 7

- 1 - Plataforma de Pesagem;
- 1 - Saída Serial 1 - Leitor de Brinco;
- 1 - Celular com Aplicativo MGR;
- 1 - Computador com comunicação Bluetooth;
- 1 - Leitor de brinco Bluetooth.

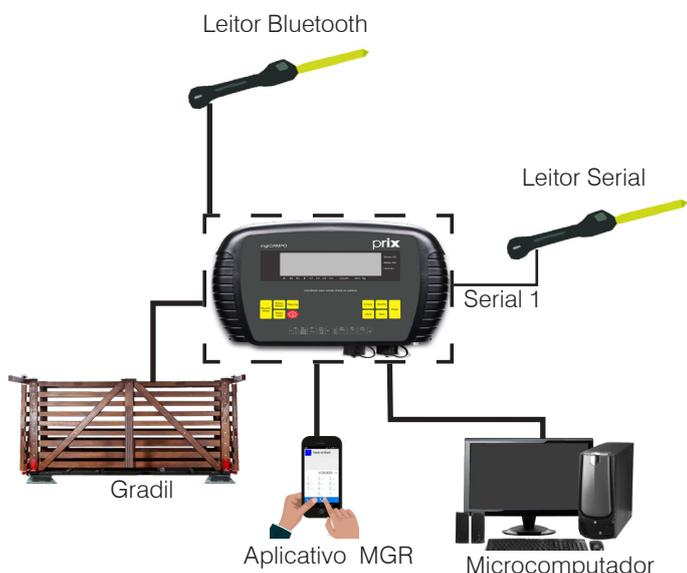

### Arquitetura 10

- 1 - Plataforma de Pesagem;
- 1 - Saída Serial 1 - Leitor de Brinco.



### Arquitetura 11

- 1 - Plataforma de Pesagem;
- 1 - Leitor de Brinco Bluetooth.



### Arquitetura 12

- 1 - Plataforma de Pesagem;
- 1 - Saída Serial 1 - Leitor de Brinco;
- 1 - Celular com Aplicativo MGR.



# 17. TERMO DE GARANTIA

A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelos prazos a seguir, contados da data da nota fiscal, desde que tenham sido corretamente operados, instalados e mantidos de acordo com suas especificações e este manual. Nos prazos de garantia a seguir estabelecidos já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

## Software

A Toledo do Brasil garante que o software desenvolvido e/ou fornecido por ela desempenhará as funções descritas em sua documentação correspondente, desde que instalado corretamente. Softwares ou programas de computador da natureza e complexidade equivalente ao objeto desse fornecimento, embora exaustivamente testados, não são livres de defeitos e, na ocorrência destes, a licenciante se compromete a enviar os melhores esforços para saná-los em tempo razoável. A Toledo do Brasil não garante que o software esteja livre de erros, que o Comprador e/ou Licenciado será capaz de operá-lo sem interrupções ou que seja invulnerável contra eventuais ataques ou invasões. Caso o software não tenha sido vendido em conjunto com algum equipamento da Toledo do Brasil, aplicam-se de forma exclusiva os termos gerais de uso da licença correspondente ao software. Se nenhum contrato for aplicável, o período de garantia será de 90 (noventa) dias.

## Produtos

**6 meses** - Baterias que alimentam eletricamente os produtos Toledo do Brasil, Cabeçotes de Impressão, Etiquetas Térmicas Toledo do Brasil, Pesos e Massas padrão.

**1 ano** - Todos os demais não citados acima, incluindo softwares e sistemas de pesagens, exceto os modelos com 5 anos de garantia citados a seguir.

**5 anos** - Balanças Rodoviárias, Ferroviárias e Rodoferroviárias e Kit Pin Load Cell com células de carga digitais.

- a) Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão;
- b) No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil;
- c) A garantia não cobre peças de desgaste normal;
- d) Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário;
- e) Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente do uso normal;
- f) A garantia perderá a validade se o produto for operado acima da capacidade máxima de carga estabelecida ou sofrer defeitos oriundos de maus-tratos, acidentes, descuidos, variações na alimentação elétrica, descargas atmosféricas, interferência de pessoas não autorizadas, usado de forma inadequada ou se o cliente fizer a instalação de equipamentos instaláveis pela Toledo do Brasil;
- g) A garantia somente será válida se os ajustes finais, testes e partida do equipamento, quando aplicáveis, tiverem sido supervisionados e aprovados pela Toledo do Brasil;
- h) As peças e acessórios substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.

## Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais de Fornecimento da Toledo do Brasil no site <http://www.toledobrasil.com/condicoes>.



Resolução 680:

«Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário».

# 18. SUPORTE PARA CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO

A Toledo do Brasil é a líder no mercado nacional de soluções em pesagem e gerenciamento.

O alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços é garantido pelo investimento contínuo em projeto e desenvolvimento, produção, atendimento e suporte técnico, para suprir as mais variadas necessidades dos clientes.

Os Programas de Manutenção e Conformidade fornecidos pela Toledo do Brasil fazem com que os mais variados tipos de soluções utilizadas nos processos de pesagem de sua empresa atendam às normas de gestão e à legislação metrológica brasileira.

Todo o trabalho de verificação, ajustes e calibração de balanças está documentado em procedimentos e instruções de trabalho do Sistema de Gestão Integrado Toledo do Brasil (SGIT).

O SGIT atende aos requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 e está certificado pelo Bureau Veritas Certification e aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025 e está acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro).

A atividade de calibração, tanto de balanças como de pesos-padrão e massas, está acreditada pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro), de acordo com a norma NBR ISO/IEC 17025. O Laboratório de Calibração Toledo do Brasil está integrado à RBC, na grandeza Massa. O escopo da acreditação abrange a calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas de 1 mg a 2.000 kg, realizada no Laboratório de Calibração Toledo do Brasil, além da calibração de equipamentos de pesagem com capacidade de até 200.000 kg, que, por exigência do Inmetro, deve ser realizada no local de operação da balança.

Através desses serviços, a Toledo do Brasil contribui para que centenas de empresas obtenham além das certificações ISO, outras certificações, como: TS 16949 - voltada ao fornecimento da cadeia automotiva e motocicletas e GMP (Good Manufacturing Practices) - voltada à indústria farmacêutica, alimentícia etc.

No que se refere às pesagens que executa, a Toledo do Brasil está capacitada a auxiliar sua empresa a implantar Sistemas de Gestão a Qualidade previstos em um amplo conjunto de normas internacionais.

Os Programas de Manutenção e Conformidade da Toledo do Brasil permitem que sua empresa obtenha maior confiabilidade operacional nas pesagens que executa; expressivas reduções de custo, uma vez que paradas não programadas são diminuídas; preserve melhor o patrimônio, aumentando a vida útil dos equipamentos. Esses programas são fornecidos regularmente a mais de 3.500 empresas em todo o Brasil, abrangendo cerca de 20.000 equipamentos.

Os Programas são elaborados a partir do entendimento das reais necessidades de sua empresa. Para um melhor resultado, antes da elaboração do plano são obtidas informações a respeito de aspectos que levam em conta, entre outras coisas, como as balanças interagem com seu processo produtivo. O resultado desse levantamento de informações é a obtenção de um diagnóstico detalhado do parque instalado.

Ao serem realizadas pesagens mais precisas, sua empresa poderá melhor consolidar a parceria mantida com clientes e fornecedores, pois aumentará a confiabilidade no processo referente a toda a cadeia produtiva. Adicionalmente, serão evitadas surpresas desagradáveis com os órgãos que fiscalizam a atividade de pesagem (Inmetro/Ipem), pois tanto a fabricação como a utilização de balanças são regulamentadas por legislação específica passando por fiscalizações cada vez mais rigorosas e constantes.

Teremos prazer em atendê-lo.

## Comprove!

**Toledo do Brasil**  
 Rua Santa Helena, 100 - Jd. Santa Helena - São José do Rio Preto - SP  
 Tel: (13) 4341-1000 Fax: (13) 4341-1001

**REPUBLICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE BALANÇAS**  
 Nº: 0000  
 Pág. 1 de 1

**TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANÇAS LTDA**  
 Rua Manoel Cremonesi, 1 - São José do Rio Preto - SP  
 Modelo: 2000052


**SAÍDA REFERENCIAL DO USUÁRIO**  
 Marca: SUTACAP  
 Modelo: 210 g

**CONDICÕES DE INSTALAÇÃO**  
 Temperatura: Min: 20 °C, Max: 20 °C  
 Umidade Relativa: Min: 50 %, Max: 50 %  
 Vibração: Max: 500 µm/s, Freq: 800 Hz  
 Inclinação: Max: 1,10 mm/m, Freq: 10 Hz

**EXCERTE DA TABELA**

VALOR	100 g	200 g	500 g	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	20 kg	50 kg	100 kg
Letras	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Letras	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Letras	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Letras	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Letras	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Letras	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Letras	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Letras	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Letras	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Certificado de Calibração RBC

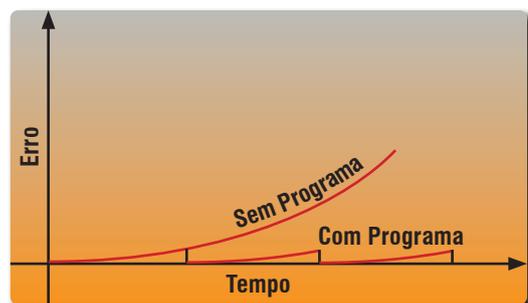

Curva de Erro

# 19. GLOSSÁRIO

## A

### APARTAÇÃO

O animal de apartação é muito útil em um rancho ou fazenda, pois no trabalho diário se faz necessário à execução de tarefas como manejo com o gado. Um exemplo é apartar do rebanho um animal que está doente para ser tratado, medicado, ou para outra finalidade.

### ARROBA

Antiga unidade de medida de massa utilizada em diversas partes do mundo, sendo-lhes atribuídos diversos valores. No Brasil, onde é utilizada para pesar Bovinos e Bubalinos, equivale a 14,689 kg, sendo muitas vezes arredondada para 15 kg. Na MGR 4000 Campo, 1 arroba equivalerá a 15 kg.

## G

### GRADIL

Lugar onde se coloca o gado para vacinar, marcar.

# 20. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Toledo do Brasil segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, preservando-se o direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem aviso, declinando toda a responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verifiquem neste Manual. Assim, para informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consultar o Departamento de Marketing da Toledo do Brasil.

 Telefone 55 (11) 4356-9000

 Fax 55 (11) 4356-9460

 E-mail: [ind@toledobrasil.com](mailto:ind@toledobrasil.com)

Site: [www.toledobrasil.com](http://www.toledobrasil.com)

# 6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Toledo do Brasil mantém centros de serviços regionais em todo o país, para assegurar instalação perfeita e desempenho confiável a seus produtos. Além destes centros de serviços, aptos a prestar-lhes a assistência técnica desejada, mediante chamado ou contrato de manutenção periódica, a Toledo do Brasil mantém uma equipe de técnicos residentes em pontos estratégicos, dispondo de peças de reposição originais, para atender com rapidez e eficiência aos chamados mais urgentes. Quando necessário, ou caso haja alguma dúvida quanto à correta utilização deste manual, entre em contato com a Toledo do Brasil em seu endereço mais próximo.

## **Araçatuba – SP**

Av. José Ferreira Batista, 2941  
CEP 16052-000  
Tel. (18) 3303-7000

## **Belém – PA**

R. Diogo Mória, 1053  
CEP 66055-170  
Tel. (91) 3182-8900

## **Belo Horizonte – MG**

Av. Pres. Tancredo Neves, 4835  
CEP 31330-430  
Tel. (31) 3326-9700

## **Campinas (Valinhos) – SP**

Rua Luiz Lazaretti, 99  
CEP 13279-010  
Tel. (19) 3829-5800

## **Campo Grande – MS**

Av. Eduardo Elias Zahran, 2473  
CEP 79004-001  
Tel. (67) 3303-9600

## **Cuiabá – MT**

Av. General Mello, 3909  
CEP 78065-165  
Tel. (65) 3928-9400

## **Curitiba (Pinhais) – PR**

R. João Zaitter, 171  
CEP 83324-210  
Tel. (41) 3521-8500

## **Fortaleza – CE**

R. Padre Mororó, 915  
CEP 60015-220  
Tel. (85) 3391-8100

## **Goiânia – GO**

Av. Independência, 2363  
CEP 74645-010  
Tel. (62) 3612-8200

## **Luís Eduardo Magalhães – BA**

Rua da Aroreira, 661  
CEP 47862-110  
Tel.: (77) 2122-0500

## **Manaus – AM**

Av. Ajuricaba, 999  
CEP 69065-110  
Tel. (92) 3212-8600

## **Maringá – PR**

Av. Colombo, 6580  
CEP 87020-000  
Tel. (44) 3306-8400

## **Palmas – TO**

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, S/N (Quadra 8 Lote 5)  
CEP 77023-340  
Tel.: (63) 3232-5200

## **Porto Alegre (Canoas) – RS**

R. Augusto Severo, 36  
CEP 92110-390  
Tel. (51) 3406-7500

## **Recife – PE**

R. Arcelina de Oliveira, 48  
CEP 51200-200  
Tel. (81) 3878-8300

## **Ribeirão Preto – SP**

R. Iguape, 210  
CEP 14090-092  
Tel. (16) 3968-4800

## **Rio de Janeiro – RJ**

Av. Texeira de Castro, 440  
CEP 21040-114  
Tel. (21) 3544-7700

## **Salvador (Lauro de Freitas) – BA**

Rua Araponha s/n° (Lote 20 - Quadra 1)  
CEP 42701-330  
Tel. (71) 3505-9800

## **São Bernardo do Campo - SP**

R. Manoel Cremonesi, 1  
CEP 09851-900  
Tel. (11) 4356-9000 - Fax: (11) 4356-9460

## **São José dos Campos – SP**

R. Icatu, 702  
CEP 12237-062  
Tel. (12) 3203-8700

## **Sorriso – MT**

Rua La Paz, 341 – (lote 29, quadra 02)  
CEP 78894-114  
Tel.: (65) 3928-9400

## **Uberlândia – MG**

R. Ceará, 2650  
CEP 38405-240  
Tel. (34) 3303-9500

## **Vitória (Serra) – ES**

R. Pedro Zangrandi, 395  
CEP 29164-020  
Tel. (27) 3182-9900

**Toledo do Brasil**  
Indústria de Balanças Ltda.

[toledobrasil.com](http://toledobrasil.com)

